



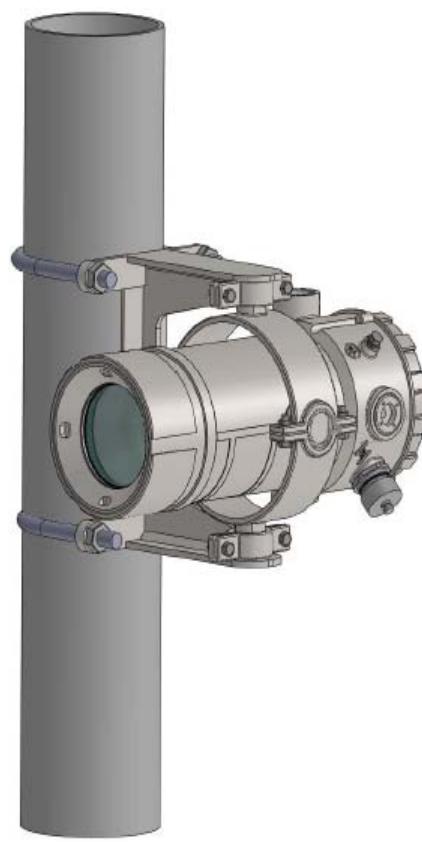

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ТРАССОВЫЕ ТГАЭС

Руководство по эксплуатации
ЖСКФ.413311.003 РЭ

Инв. № подр.	Подпись и дата	Взамен инв.№	Инв. № глубл.	Подпись и дата

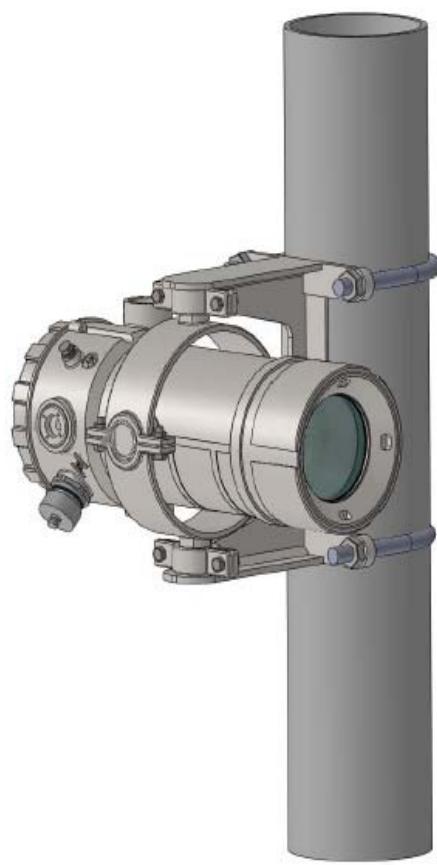

Содержание

1 Введение	3
2 Назначение.....	3
3 Стандартные выходные сигналы и индикаторный светодиод	5
4 Основные технические характеристики.....	8
5 Указание мер промышленной безопасности.....	9
6 Устройство и принцип работы	11
6.1 Принцип действия.....	11
7 Установка.....	16
7.1. Определение мест установки.	16
7.2 Требования к кабелям	19
7.3 Последовательность проведения монтажа	21
7.4 Порядок подключения.....	22
8 Пусконаладочные работы.....	25
8.1 Юстировка	25
8.2 Проверка работоспособности	29
8.3 Установка нуля и регулировка чувствительности.....	30
8.3.1 Установка нуля сервисной программой по RS-485 или HART	31
8.3.2 Установка нуля и регулировка чувствительности по RS-485	31
8.3.3 Цоколевка HART коннектора.....	35
8.3.4 Установка нуля и калибровка с использованием магнитного ключа	36
9 Техническое обслуживание	37
10 Возможные неисправности и способы их устранения	37
11 Комплект поставки	39
12 Транспортирование и условия хранения.....	39
13 Свидетельство о приемке, о консервации и упаковке	40
14 Гарантийное обслуживание.....	41
Протокол обмена RS485 ТГАЭС-RX.....	44
Протокол обмена RS485 ТГАЭС-TX.....	45
Вольт-амперные характеристики	46
Лист регистрации изменений	47

Изв. № подп.	Подпись и дата	Изв. № дубл.	Изв. № инв.№	Взамен инв.№

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ЖСКФ.413311.003 РЭ	Лист
						2

Почта для заказа: sales@priborinvest.by | Контактные телефоны указаны на сайте.

1 Введение

Перед установкой и подключением газоанализатора трассового ТГАЭС (далее - газоанализатор) следует внимательно обзнакомиться с Руководством по эксплуатации. Строгое следование инструкциям и рекомендациям обеспечивает надлежащее функционирование устройства при нормальных условиях.

ВНИМАНИЕ! ТГАЭС должен использоваться только для указанных ниже целей и в условиях, определенных в данном руководстве. Любая модификация приборов системы, ненадлежащий монтаж, использование в неисправном или некомплектном виде влечут за собой прекращение действия гарантии.

2 Назначение

Газоанализатор ТГАЭС представляет собой трассовую систему, работающую в инфракрасном диапазоне и обеспечивающую непрерывный контроль концентраций горючих углеводородных газов в диапазоне от 0 - 5 НКПР.м, 0 – 2,5 НКПР.м.. ТГАЭС предназначен для обнаружения и измерения содержания горючих газов и паров в воздухе посредством измерения их спектрального поглощения вдоль оптического пути на дистанциях от 5 до 200 м.

Газоанализаторы выпускаются во взрывозащищенном исполнении, с маркировкой взрывозащиты **1 Ex d [ib op is Ga] IIIC T4 Gb**, степень защиты **IP66**.

Система ТГАЭС состоит из источника излучения (ТГАЭС TX) и приёмника (ТГАЭС RX), корпуса которых имеют одинаковую конструкцию и выполнены из нержавеющей стали. Методы контроля загазованности на объекте эксплуатации соответствуют современным требованиям обеспечения безопасности и надежности.

ТГАЭС предназначен для эксплуатации в потенциально взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты и нормативным документам, регламентирующими применение электрооборудования, расположенного во взрывоопасных зонах. В том числе – зоны 1 и 2 классов взрывоопасности, в которых при нормальной эксплуатации электрооборудования и/или в случае возникновения аварии возможно образование взрывоопасных газовых смесей.

Особенности и преимущества

- установка газоанализатора ТГАЭС заменяет от 8 до 12 стационарных точечных датчиков загазованности, т.к. контроль загазованности осуществляется непрерывно по всей протяженности линии оптического излучения между модулями ТГАЭС;
- непрерывный контроль загазованности зоны повышенной дальности;
- режим самотестирования приемника и передатчика;
- непрерывное отображение/регистрация параметров и характеристик функционирования прибора;
- 3-х цветный индикатор состояния режимов работы системы («норма», «неисправность», «тревога»);
- встроенные часы реального времени и наличие энергонезависимой памяти, в которой записываются настроечные/градуировочные характеристики функционирования при выпуске газоанализаторов из производства, а также текущие/архивные данные по работоспособности прибора непосредственно на объекте эксплуатации (тренды контроля загазованности и проч.).

Инв. № подл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ЖСКФ.413311.003 РЭ	Лист
						3

- высокая чувствительность к основным углеводородным газам/смесям; широкий диапазон измеряемых концентраций;
- перекрёстная чувствительность;
- обогрев оптики для защиты от образования конденсата и наледи на оптических элементах ТГАЭС при эксплуатации на открытом воздухе;
- защитный козырек дополнительно предохраняет прибор от неблагоприятных воздействий окружающей среды и не влияет на свойства обнаружения;
- возможность проведения установки «0» и обслуживание прибора без демонтажа, в полевых условиях.

Область применения:

- на буровых и добывающих платформах, в местах установки технологического оборудования в процессе добычи и переработки нефти и газа;
- на нефте- и газоперекачивающих станциях магистральных нефте- и газопроводов;
- резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов, а также сжиженного газа;
- на предприятиях химической и металлургической промышленности лакокрасочных производствах, производствах удобрений и пластмасс;
- на предприятиях топливно-энергетического комплекса, котельных и проч.;
- на наливных эстакадах и морских терминалах и т.д.

Примечание: Газоанализатор ТГАЭС может использоваться как автономное средство, или как часть комплексной защиты, использующей другое оборудование.

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ЖСКФ.413311.003 РЭ

Лист
4

Почта для заказа: sales@priborinvest.by | Контактные телефоны указаны на сайте.

3 Стандартные выходные сигналы и индикаторный светодиод

Стандартные выходные сигналы ТГАЭС (аналоговый токовый в диапазоне 4 – 20 mA, HART-интерфейс, а также цифровой выход – RS-485, «сухой» контакт реле) выдают в реальном времени данные о концентрации контролируемого газа в пределах измерительной трассы.

ТГАЭС имеет на выходе стандартные сигналы:

–аналоговый токовый сигнал в диапазоне 4 – 20 mA, в зависимости от концентрации контролируемого газа (приемник), передатчик имеет аналоговый выход 2 mA (неисправность) и 4 mA (норма).

–цифровой сигнал (канал связи RS-485, протокол ModBus RTU);

–HART-интерфейс;

Реле: Три встроенных, однополярных нормально разомкнутых (*при отсутствии питания контакты разомкнуты*)

0-60V 1.0 A

Реле неисправность

Реле первого порога

Реле второго порога

Режимы работы реле:

Разрешено или запрещено, с фиксацией или без фиксации – для всех реле

Кроме этого, каждый из модулей ТГАЭС оснащен индикаторным светодиодом, визуально отображающим текущий режим работы устройства.



а) Нормальная работа
(зеленый)



б) Неисправность
(желтый)



в) Тревога
(красный)

Режимы работы газоанализатора.

Передатчик и приемник ТГАЭС имеют одинаковую конструкцию, тем не менее имеются различия в режимах работы.

Передатчик через 5 секунд после включения формирует, два раза в секунду, импульсы оптического излучения, одновременно контролируя параметры питания, температуры и самих импульсов.

Для передатчика свойственны следующие режимы работы:

- *прогрев* - состояние после включения питания

- *норма* - параметры импульсов в норме

- *неисправность* – при наличии неисправностей:

- ошибка

- нарушение питания

- нарушение температурного режима

- количество пропусков вспышек не в норме

Приемник в течении 5 сек. после подачи питания ожидает окончания переходных процессов и начинает прием импульсов излучения от передатчика. Через 10 следующих один за другим импульсов излучения при условии, что юстировка не нарушена и нет сведений о других неисправностях прибор переходит в режим «норма».

Для приемника свойственны следующие режимы работы:

- *прогрев* – состояние после включения питания

Изв.	Лист	Подпись и дата	Изв. № подп.	Взамен изв.№	Изв. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		ЖСКФ.413311.003 РЭ
						Лист 5

- юстировка – при установлении оптической видимости между модулями ТГАЭС
- установка нуля - при установке нуля
- калибровка - при настройке чувствительности приемника
- норма - нет ошибок, концентрация = 0
- тревога – в случае превышения установленных порогов концентрации определяемого газового компонента в пределах измерительной трассы
- неисправность – при наличии неисправностей :
 - ошибка
 - блокировка луча
 - нарушение питания
 - нарушение температурного режима
 - отрицательная концентрация
 - количество пропусков вспышек не в норме
 - насыщение АЦП (аналого-цифровой преобразователь)

Таблица режимов работы передатчика

Режим работы	Светодиодная индикация	Релейный сигнал		Вых. токовый сигнал, мА
		Тревога	Неисправность	
прогрев	желтый прерывистый	разомкнуто	разомкнуто	2 Стоп работы
норма	зеленый постоянный	разомкнуто	замкнуто	4
Неисправности:				
Питание не в норме	Мигающий Желтый	разомкнуто	разомкнуто	2 Продолжение работы
Количество пропусков вспышек превышает 10 раз подряд	Мигающий желтый	разомкнуто	разомкнуто	2 Стоп работы
Количество пропусков вспышек за 1 час превышает 10 раз.	Желтый	разомкнуто	разомкнуто	2 Продолжение работы
Температура прибора выходит за заданные пределы	Желтый	разомкнуто	разомкнуто	2 Продолжение работы

Примечание: Не смотря на то, что в передатчике используется импульсная ксеноновая лампа повышенной надежности, а приемник способен работать с нестабильным излучением, программа передатчика контролирует количество пропусков вспышек в час. Изменение данного параметра на 10 говорит о деградации одного из элементов участвующих в формировании импульса излучения и предупреждает о временном старении прибора и необходимости его замены.

Передатчик продолжает работу при данном виде неисправности.

Таблица режимов работы приемника

Изв.	Лист	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Инв. №	Подпись и дата	ЖСКФ.413311.003 РЭ		Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата				

Почта для заказа: sales@priborinvest.by | Контактные телефоны указаны на сайте.

Режим работы	Светодиод-ная индикация	Релейный сигнал		Вых. токовый сигнал, мА
		Тревога	Неисправность	
Прогрев	Мигающий желтый	Разомкнуто	Разомкнуто	2
Норма	Зеленый	Разомкнуто	Замкнуто	Пропорционален измеренной концентрации
Тревога	Красный	Замкнуто	Замкнуто	Пропорционален измеренной концентрации
Юстировка	Желтый	Разомкнуто	Разомкнуто	2,5
Калибровка	Зеленый мигающий	Разомкнуто	Замкнуто	3,2
Установка нуля	Желтый	Разомкнуто	Разомкнуто	3,8
Отрицательная концентрация	Желтый	Разомкнуто	Разомкнуто	3,6
Количество пропусков вспышек превышает 10 раз подряд	Мигающий Желтый	Разомкнуто	Разомкнуто	2
Питание не в норме	Мигающий Желтый	Разомкнуто	Разомкнуто	2
Температура прибора не в норме	Желтый	Разомкнуто	Разомкнуто	2
Насыщение АЦП	Желтый	Разомкнуто	Разомкнуто	2

Инв. № подп.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взамен инв.№	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ЖСКФ.413311.003 РЭ	Лист
						7

4 Основные технические характеристики

- *Модель:* ТГАЭС
- *Материал корпуса:*
 - Нержавеющая сталь марки 316
- *Маркировка взрывозащиты:* 1 Ex d [ib op is Ga] II C T4 Gb
- *Степень защиты корпуса от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96:* IP 66
- *Габаритные размеры каждого модуля ТГАЭС (с кронштейном) не более, мм:*
 - 185 x 265.
- *Масса* каждого модуля ТГАЭС (с кронштейном) не более, кг:
 - 7,5
- *Кабельный ввод:* 2 кабельных ввода, 3/4" NPT
- *Диаметр присоединяемого бронированного кабеля:*
 - Минимальное: внутреннее уплотнительное кольцо Ø12,0 – 13,5 мм;
внешнее уплотнительное кольцо - Ø 16,0 – 18,0 мм;
 - Максимальное: внутреннее уплотнительное кольцо Ø 13,5 – 15,0 мм;
внешнее уплотнительное кольцо - Ø 18,0 – 20,0 мм;
- *Температура эксплуатации:*
 - от -55 до +70 °C
- *Относительная влажность:* до 100% без конденсации
- *Напряжение электропитания:*
 - Номинальное:* 24 В пост. тока;
 - Диапазон:* 18 ...32 В пост. тока;
- *Потребляемая мощность* ТГАЭС не более, Вт:
 - Передатчик: 15
 - Приемник: 15
- *Определяемые газы:* метан, пропан (имеется перекрестная чувствительность к другим углеводородам)
- *Длина трассы:*
 - 5 - 200 метров;
 - для работы на малой дистанции поставляется комплект апертур на передатчик.
- *Выходные сигналы:*
 - аналоговый сигнал: 4..20 мА
 - цифровой сигнал в стандарте RS-485 с интерфейсом Modbus RTU;
 - HART
 - Три встроенных, однополярных нормально разомкнутых реле (при отсутствии питания контакты разомкнуты)
0-60V 1.0A:
 - Реле неисправность;
 - Реле первого порога;
 - Реле второго порога

Изв. № подл.	Подпись и дата	Изв. № дубл.	Взамен изв.№	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ЖСКФ.413311.003 РЭ

Лист

8

Почта для заказа: sales@priborinvest.by | Контактные телефоны указаны на сайте.

Диапазон измерения: 0 – 1.0 НКПР/м

0 – 2.5 НКПР/м

0 – 5.0 НКПР/м

Время реакции T_{90} , не более: 5 с

Точность : ± 0.25 НКПР/м или 10% от подаваемой концентрации

Линеаризация выходных сигналов: линеаризованы для диапазонов измерения

Время готовности: Передатчик – 5 секунд

Приемник – 15 секунд

Гарантия: 3 года

Средняя наработка на отказ, не менее: 35000 ч.

Средний срок службы, не менее: 10 лет

Сертификация:



FM /
CSA:

Explosion-proof for Class 1, Zone 1, Group B, C, D (T4) Hazardous (classified) locations per FM 3600, 3615, 6325; CSA C 22.2 # 0.4, 0.5, 30, 157, 1010-1 and Ex d [ib] IIC T4 per CSA E 60079-0, CSA E 60079-1, CSA E 60079-11;
Dust ignition-proof for Class I, Zone 1, Group B, C, D Hazardous (classified) locations per FM 3615, 6325; CSA C 22.2 # 25;
Non-incendive for Class 1, Zone 1, Group B, C, D (T4), Class 2, Div.2, Group E, F, G (T4) Hazardous (classified) locations per FM 3610; CSA C 22.2 # 213; Performance verified in accordance with FM 6325; CSA C 22.2 # 152;



ATEX:
94/9/EC

CE 0470
Ex d [ib op is] IIC T4 Gb
T = - 55°C 70°C
IP 66



TP TC:

1 Ex d [ib op is Ga] IIC T4 Gb
T = - 55°C 70°C
IP 66

EN Standards:

EN 60079-0: 2006; EN 60079-1: 2007
EN 60079-11: 2007; EN 60079-29-4: 2010
EN 61779-1: 2000
EN 60529: 1991+A1: 2000
EN 50270: 2006.

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

5 Указание мер промышленной безопасности

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ЖСКФ.413311.003 РЭ

Лист

9

- К работе с ТГАЭС допускаются лица, изучившие настоящее РЭ, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III, а также документы установленного образца Госгортехнадзора.
- Запрещается использование газоанализаторов, имеющих механические повреждения корпуса.
- Монтаж и эксплуатация средств энергоснабжения аппаратуры должны соответствовать правилам и нормам "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ).
- При работе с ТГАЭС должны выполняться мероприятия по технике безопасности в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).
- ТГАЭС должны иметь внутреннее и наружное заземляющие устройства и знаки заземления по ГОСТ 21130-75.

Внимание! Не разрешается открывать газоанализатор во взрывоопасной среде при включённом напряжении питания. В газоанализаторе отсутствуют компоненты, которые могут обслуживаться пользователем, поэтому газоанализатор не следует открывать даже в обычной среде. Попытка открыть электронный блок может привести к нарушению установки оптических узлов и калибровочных параметров, и, возможно, к серьёзным повреждениям.

Внимание! Любая модификация системы, ненадлежащий монтаж или применение в неисправном или некомплектном виде прекращают действие гарантии на изделие.

Изв. № подп.	Подпись и дата	Взамен инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Почта для заказа: sales@priborinvest.by | Контактные телефоны указаны на сайте.

6 Устройство и принцип работы

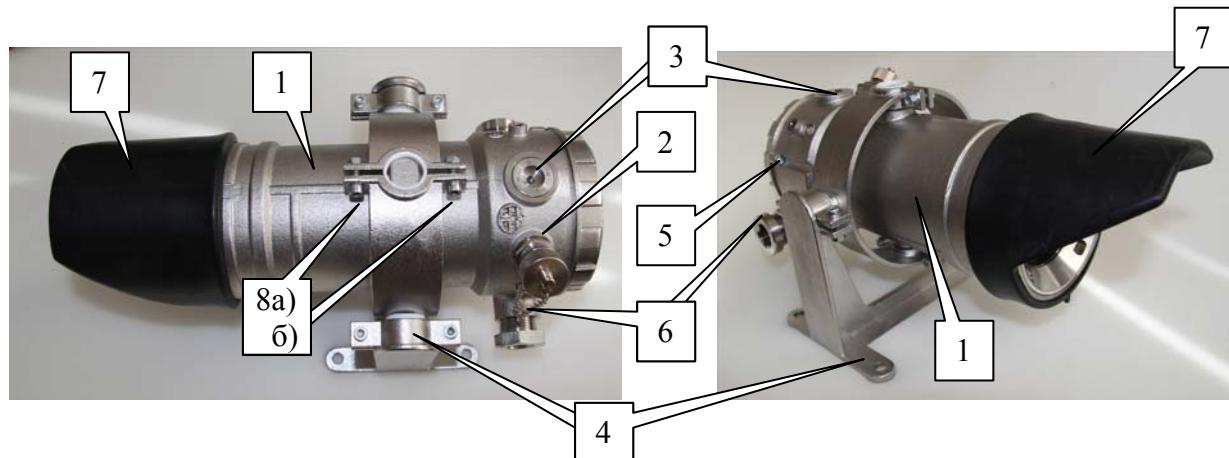


Рисунок 1 - Общий вид газоанализатора ТГАЭС

- 1 – корпус датчика; 2 –HART коннектор;
- 3 – трехцветный светодиодный индикатор режимов работы; 4 – кронштейн;
- 5 – стопорный винт основания; 6 – кабельный ввод; 7 – защитный козырек;
- 8 – месторасположение магнитного ключа при настройке приемного (а) или передающего (б) модулей ТГАЭС

Система ТГАЭС состоит из двух оптически сопряженных модулей – передатчика и приемника. Конструктивно передающий и приемный модули ТГАЭС идентичны друг другу. Требования к монтажу обоих модулей практически одинаковы, однако есть различия в функциональных и электрических характеристиках (электрические подключения, заводские установки, встроенный светодиодный индикатор).

Каждый модуль представляет собой выполненный из нержавеющей стали прибор, оснащенный трехцветным индикатором функционирования (состояния) устройства, отверстиями под кабельный ввод (3/4 " NPT) для подачи электропитания и снятия информационных сигналов, и специальных кронштейнов шарнирного типа (также из нержавеющей стали).

Универсальная система крепления модулей ТГАЭС к кронштейну (конструкция кронштейна) позволяет датчикам независимо перемещаться в горизонтальной или вертикальной плоскости (не менее, чем 45 градусов) и далее жестко фиксирует их пространственное расположение. Таким образом, ТГАЭС с легкостью может быть ориентирован в любом необходимом положении и закреплен на различного рода несущей поверхности / конструкции в соответствие с требованиями к установке.

Оба модуля устанавливаются приблизительно на одном уровне и должны быть оптически направлены друг на друга. Кроме наличия прямой оптической видимости, установленные приборы не требуют никакого соединения между собой.

6.1 Принцип действия

Принцип действия ТГАЭС основан на поглощении определяемым газовым компонентом энергии оптического излучения в пространстве между передающим и приемным модулями газоанализатора. При этом линия прямой оптической видимости между модулями ТГАЭС является измерительной трассой, то есть фактической зоной контроля и мониторинга загазованности.

Примечание: Источником излучения в передатчике служит высоконадежная импульсная ксеноновая лампа с длинной дуги 3 мм и регулируемой от 0.5 до 0.85 Дж

Изв. № подл.	Подпись и дата	Взамен изв.№	Изв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ЖСКФ.413311.003 РЭ


Лист

11

энергией разряда. Ресурс лампы составляет 950000000 вспышек или 15 лет непрерывной работы в используемом режиме при частоте импульсов 2 Гц.

Передатчик ТГАЭС-TX посылает ИК-луч в приемник. Мощность луча рассеивается при прохождении сквозь измерительное пространство, в котором присутствует определяемый газовый компонент. По мере пересечения потоком световых импульсов горючих углеводородных газов происходит поглощение определенных длин волн инфракрасного излучения. Суммарное поглощение инфракрасного излучения определяется концентрацией углеводородного газа.

Примечание: Передатчик формирует пучок ИК излучения диаметром 66 мм, расходимость пучка 1°. На расстоянии 200 метров от передатчика диаметр луча достигает 1,5-2 метра. Высокая мощность и широкий луч обеспечивают крайне легкую юстировку системы:

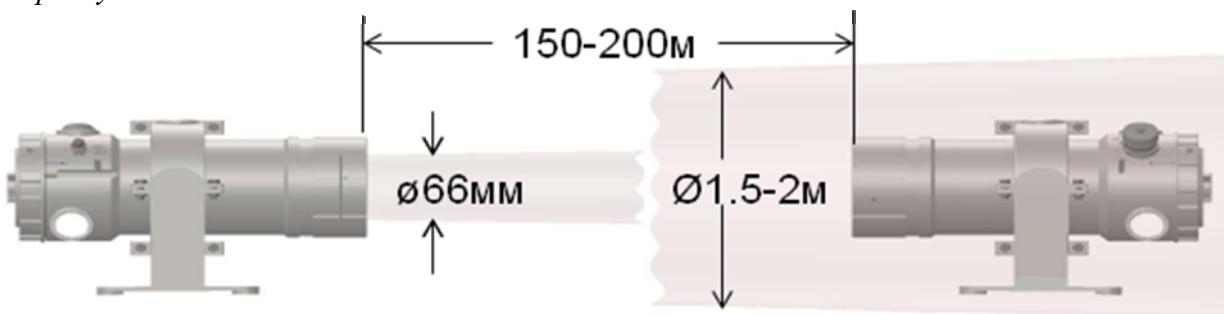

Передатчик представляет собой широкодиапазонный источник импульсов оптического излучения длительностью 40-50 микросекунд.

Основным элементом передатчика является импульсная ксеноновая лампа.

Длина дуги лампы 3 мм.

Ресурс при максимальной мощности (1Дж с частотой 60Гц) 1 000 000 вспышек.


Передатчик формирует импульсы с частотой 2 Гц импульсы с энергией 0.5 – 0.85 Дж. Использование лампы в режиме десятых долей от максимума заявленного производителем увеличивает ее ресурс до 950 000 000 вспышек или 15 лет непрерывной работы.

Избыточная мощность излучения (примерно в 10 раз больше чем при использовании ламп для фотовспышки) и широкий луч позволяют многократно упростить процедуру юстировки системы.

Инв. № подп.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взамен инв. №	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата


Почта для заказа: sales@priborinvest.bv | Контактные телефоны указаны на сайте.

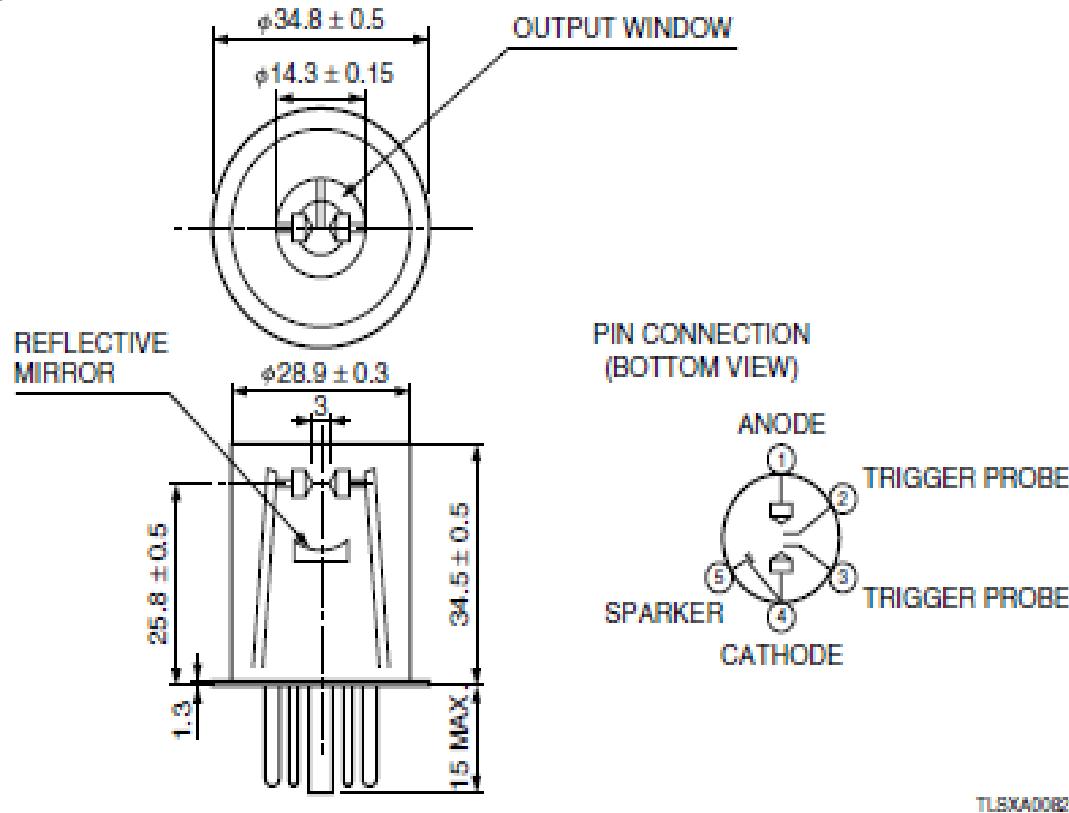

TLSXA0002EA

Приемник ТГАЭС-RX построен на основе фотодиодов, оптическая схема двухканальная-одноосевая. Импульсы оптического излучения передатчика поступают на вход приемника. ИК излучение собирается линзой и распределяется поровну, делителем луча, по интенсивности 50Х50. После делителя пучки излучения собираются на фотодиодах рабочего (W) и опорного (R) каналов. Перед фотодиодами установлены оптические интерференционные фильтры на рабочую и опорную длину волны ИК излучения. Апертура фотодиодов полностью закрыта фильтрами, что полностью исключает возможность проникновения оптических помех.

Примечание: Для облегчения настройки системы, имеются четыре юстировочных фотодиода с помощью которых определяется положение пучка ИК излучения относительно оптической оси прибора.

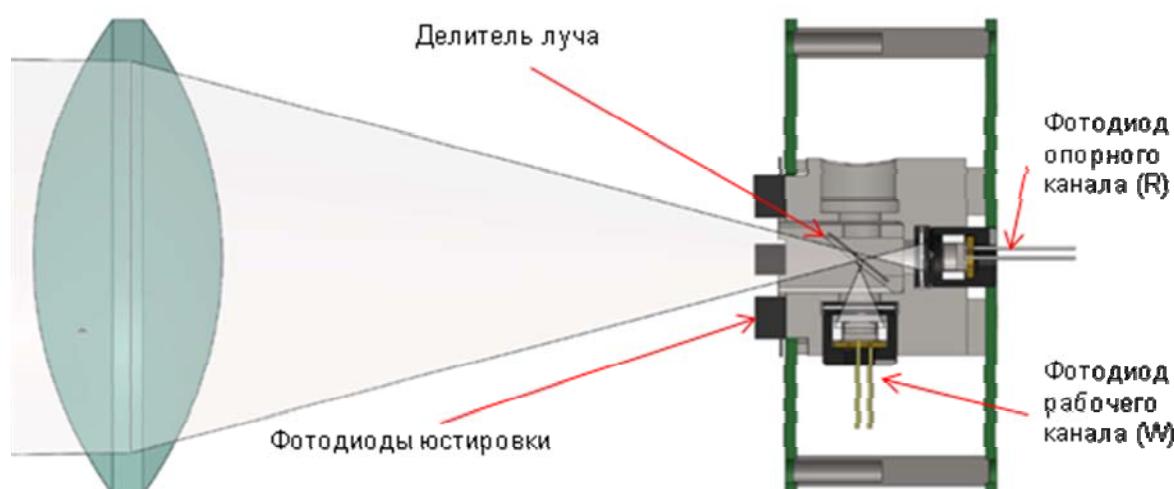

Инв. № подл.	Подпись	Инв. № дубл.	Взамен инв. №	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ЖСКФ.413311.003 РЭ

Лист

13

Газовое облако между источником и приемником поглощает ИК излучение с рабочей (W) длиной волны. ИК излучение с опорной (R) длиной волны распространяется беспрепятственно . Степень поглощения опорной длины волны зависит от концентрации газа в облаке и его размеров. Фотодиоды опорного и рабочего каналов преобразуют ИК излучение в фототок который усиливается и преобразовывается в цифровой вид.

$$\text{Степень поглощения: } D = W/R .$$

Примечание: Неселективные поглотители - пары воды, туман, пыль, поглощают опорный и рабочий канал одинаково и не влияют на величину D.

Концентрация газа рассчитывается и калибруется в объемных долях содержания газа на единицу объема (Vol) , затем преобразуется в НКПР.м в соответствии с нижней границей воспламенения (LEL) для выбранного типа газа и стандарта Европейского или США. НКПР.м цифрового вида преобразуются в токовый сигнал 4-20 мА пропорциональный выбранному диапазону измерения (Range).

Концепция измерений в единицах НКПР/м показана на рис.2. На рисунке видно как три различных по размерам и концентрации газовых облака вызывают одинаковое значение токового сигнала, равное 1НКПР/м на выходе газоанализатора.

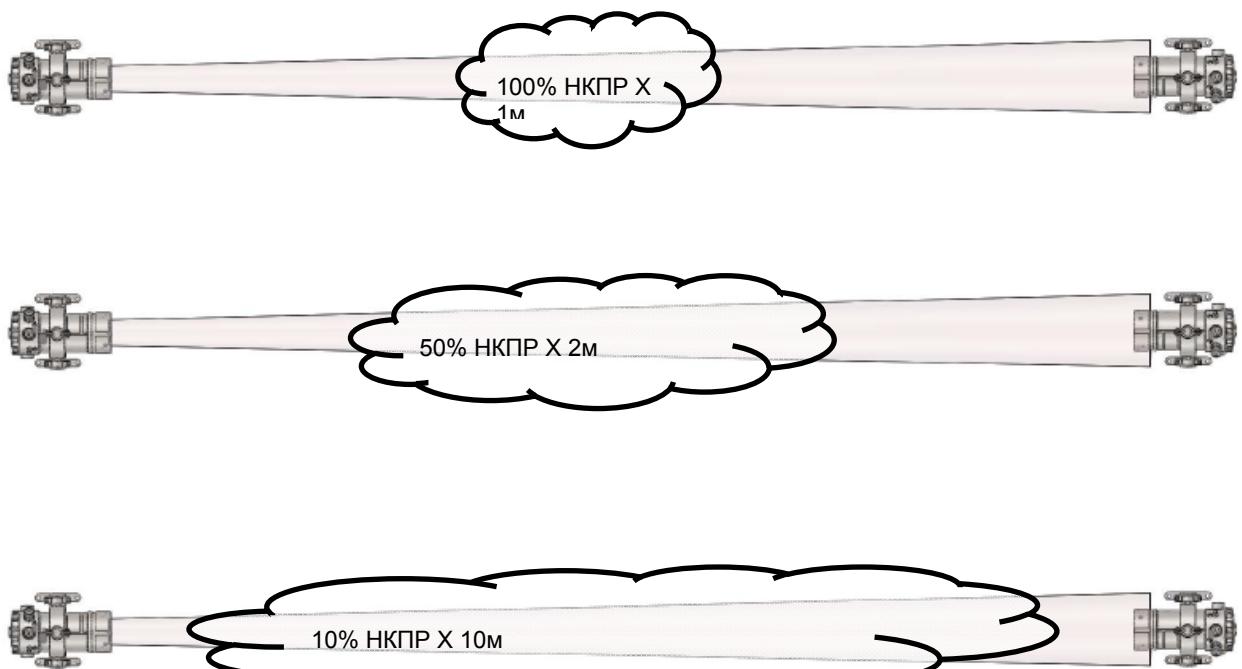


Рисунок 2 – концепция измерений в единицах НКПР/м.

Определяемые газы

Система ТГАЭС способна регистрировать присутствие в воздухе рабочей зоны большинства углеводородов, включая метан, этан, пропан, бутан, пропилен, этилен и т.д. Определяемый компонент и прочие эксплуатационные параметры могут устанавливаться с использованием цифровых каналов связи. В приборе содержится стандартная концентрационная и калибровочная характеристика (образ газа) для каждого определяемого компонента в отдельности в диапазоне 0-5 НКПР·м.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ЖСКФ.413311.003 РЭ	Лист
						14

Почта для заказа: sales@priborinvest.by | Контактные телефоны указаны на сайте.

При выпуске газоанализатора с завода-изготовителя производится калибровка его чувствительности к метану и пропану. Калибровка чувствительности к другим газам - согласно заявке эксплуатирующей организации.

Заводская штатная установка пределов измерения распределенной в пределах измерительной трассы концентрации определяемого газа составляет 0-5 НКПР·м.

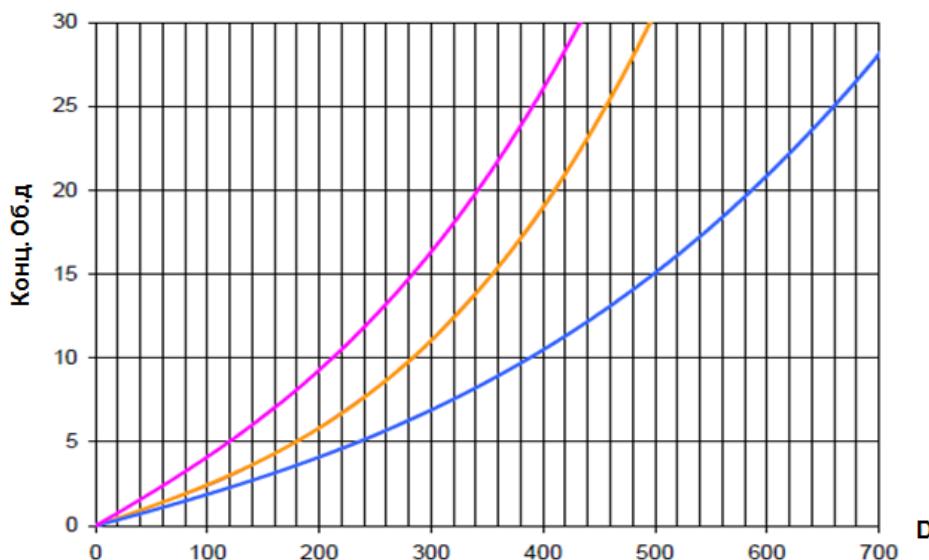


Рисунок 3 – Пример концентрационных характеристик этилена, метана и пропана (слева направо соответственно).

Токовый сигнал 4-20 мА

Токовый выход 4-20 мА, соответствующий установленному диапазону измерения RANGE, предназначен для подсоединения к устройствам с аналоговым входом, как, например, газовые контроллеры, логические контроллеры. Для преобразования сигналов из мА в НКПР·м используется следующая формула:

$$НКПР·м = Range * \frac{I_{out} - 4}{16}$$

Range = 1НКПР·м или 2.5НКПР·м или 5НКПР·м I_{out} – выходной ток 4-20 в мА

Релейный выход

Релейный выход состоит из двух реле тревог и одного реле сигнала неисправности. Реле могут быть разрешены или запрещены, для экономии электроэнергии. Реле могут быть установлены в режим с фиксацией состояния или без. Настройки режимов работы всех реле и установка порогов тревожной сигнализации доступны через HART-коннектор и RS485.

Архив данных

Приборы оборудованы часами реального времени (RTC) и энергонезависимой памятью на 16000 страниц. На каждой странице сохраняется один «снимок» содержащий все текущие параметры работы системы и время , по таким событиям как:

- включение питания
- тревога
- неисправность
- блокировка луча

Инв. № подл.	Подпись	Инв. № дубл.	Взамен инв.№	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

-нарушения температурного режима
-нарушение режима питания
Архив данных доступен с помощью программ TGAES-RX и TGAES-TX предоставляемых производителем.

Контролируемая трасса

Система ТГАЭС способна работать на расстояниях от 5 до 200 метров.

Для работы на расстояниях менее 60 м предоставляется комплект апертур устанавливаемых на передатчик.

Возможность регулировать уровень мощности передатчика делает систему более гибкой в настройке.

Обогрев оптики

Обогрев равномерный по периметру линзы. Поддерживает температуру на 25 °C выше температуры окружающей среды. Мощность подогрева составляет приблизительно 10 Вт, если условия эксплуатации не предполагают образование конденсата или обморожения на линзах, то подогрев рекомендуется отключать в приемнике. Отключение обогрева передатчика не приводит к снижению пиковой потребляемой мощности.

7 Установка

7.1. Определение мест установки.

При выборе наиболее правильного и оптимального места установки системы ТГАЭС рекомендуется определить ожидаемые источники утечки газов, спрогнозировать поведение газового облака, образовавшегося в результате утечки.

Перед началом установки необходимо идентифицировать горючие газы, присутствующие на объекте, для правильной калибровки прибора. Также для оптимальной установки системы следует определить физические характеристики газов (например, плотность и температура вспышки). Например, для «летучих» соединений и газовых смесей (метан и проч.) целесообразно будет расположить модули ТГАЭС на уровне чуть выше предполагаемой области появления контролируемого газа, а для смесей «тяжелее воздуха» (пропан и др.) – наоборот, под областью возможной утечки газовой смеси.

Измерительная трасса и ее окрестности не должны содержать препятствий, затрудняющих свободную циркуляцию воздуха в защищаемой зоне, или перекрывающих оптический луч между модулями системы.

Следует избегать установки в местах, где присутствуют:

- паровые вентили и точки выброса пара
- дымовые трубы, дымоходы и вытяжки
- пешеходные дорожки и места скопления персонала
- места разбрзгивания воды
- стоянки, погрузочные зоны, строительные краны, временные стоянки транспортных средств, пересечение дорог
- зоны с обильной растительностью
- поверхности, способные вызывать накопление снега, льда и др.

При выборе мест установки системы ТГАЭС рекомендуется руководствоваться следующими правилами:

- **Обеспечение доступа к модулям системы.**

Изв. № подп.	Подпись и дата	Изв. № инв.№	Взамен инв.№	Изв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Почта для заказа: sales@priborinvest.by | Контактные телефоны указаны на сайте.

Место установки должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к прибору для проведения периодической проверки, настройки чувствительности, регулярного обслуживания, очистки оптики, устранения неисправности и т.д. А также должен быть обеспечен обзор индикатора состояния модулей обслуживающим персоналом в пределах защищаемой зоны. В случае необходимости установки модулей ТГАЭС в труднодоступных местах рекомендуется использовать «выносной» трансмиттер CCC^[1] для отображения индикации состояния модуля.

- **Влияние рельефа местности**

Следует избегать установки системы в местах, подверженных оседанию грунта, оползням или оттаиванию грунта, способных вызвать смещение установленной системы обнаружения газа. При невозможности избежать таких месторасположений, необходимо принять инженерные меры для обеспечения надёжного фундамента.

- **Установка нескольких систем.**

В случае применения более одной системы ТГАЭС необходимо убедиться в том, что каждый приемник получает сигнал только от предназначенного ему передатчика.

- **Влияние внешних источников излучения.**

ТГАЭС не чувствителен к воздействию внешних источников излучения, таким как солнечный свет, искусственное освещение, сварка, пламя от факельных горелок, радиация.

- **Влияние влаги.**

Система ТГАЭС имеет степень защиты оболочки IP66, поэтому дождь, снег, высокая влажность не могут стать причиной повреждения модулей.

- **Влияние источников повышенного загрязнения.**

Следует избегать таких мест установки, где линзы модулей газоанализатора будут постоянно подвержены высокому уровню загрязнения. Потенциальными источниками загрязнения являются выхлопные системы генераторных/турбинных установок, бурильные установки, дымовые трубы и т.д. Если при монтаже системы не возможно избежать влияния источников загрязнений, рекомендуется использование дополнительных экранов и/или обеспечение доступа для проведения регулярных чисток.

- **Высота установки.**

Во всех случаях установку прибора необходимо проводить на высоте, которая позволяет правильно проводить юстировку и вне зависимости от погодных условий обеспечивать работоспособность газоанализатора.

При обнаружении газов легче воздуха (плотность по воздуху менее 1) установка прибора должна осуществляться выше предполагаемого источника утечки газа. Для обнаружения более тяжелых газов (с плотностью по воздуху более 1) рекомендуется устанавливать систему не более 0,5 м над уровнем пола. Если в помещении возможна утечка газов с различной плотностью, установку прибора следует производить на высоте, исходя из плотности того компонента смеси, для которого величина соотношения НПВ – наибольшая.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взамен инв.№	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ЖСКФ.413311.003 РЭ	Лист
						17

- Расстояние между модулями системы.**

Целесообразно проводить установку системы ТГАЭС при условии, что расстояние между передающим и приемным модулями (зона контроля загазованности) составляет не менее 5 м, в иных случаях рекомендуется использовать стационарные газоанализаторы (СГОЭС, ССС-903 и т.п.) «точечного» типа. Максимальное расстояние между модулями не более 200 м.

- Модули ТГАЭС должны крепиться на устойчивые, свободные от вибрации конструкции, во избежание смещения оптического луча в пространстве. Стены зданий, массивная стальная двутавровая балка или почти любая каменная кладка обычно обеспечивают наиболее жёсткую конструкцию для установки системы. Следует избегать использования деревянных конструкций или опор, подверженных перекосам или искривлениям. При использовании вертикальных опор, как, например столбы или стойки, такая опора должна быть абсолютно стабильной и не должна испытывать вибрационных нагрузок. Рекомендуется применять опоры высотой не более 3 м. Монтажная опора может быть установлена в грунте или прикреплена к надёжной конструкции. Если опора установлена в грунте, то часть опоры ниже уровня земли должна быть помещена в железобетонном фундаменте глубиной не менее 1 м.

ВАЖНОЕ! Как правило, следует рассматривать применение дополнительных растяжек или поддерживающих креплений, необходимых для обеспечения устойчивого монтажа модулей системы. Следует помнить, что выполнение аккуратной юстировки важно для правильного функционирования трассового газоанализатора. Даже незначительные сдвиги или смещения опор могут отрицательно повлиять на результаты юстировки. Это особенно проявляется в случаях больших расстояний между модулями газоанализатора.

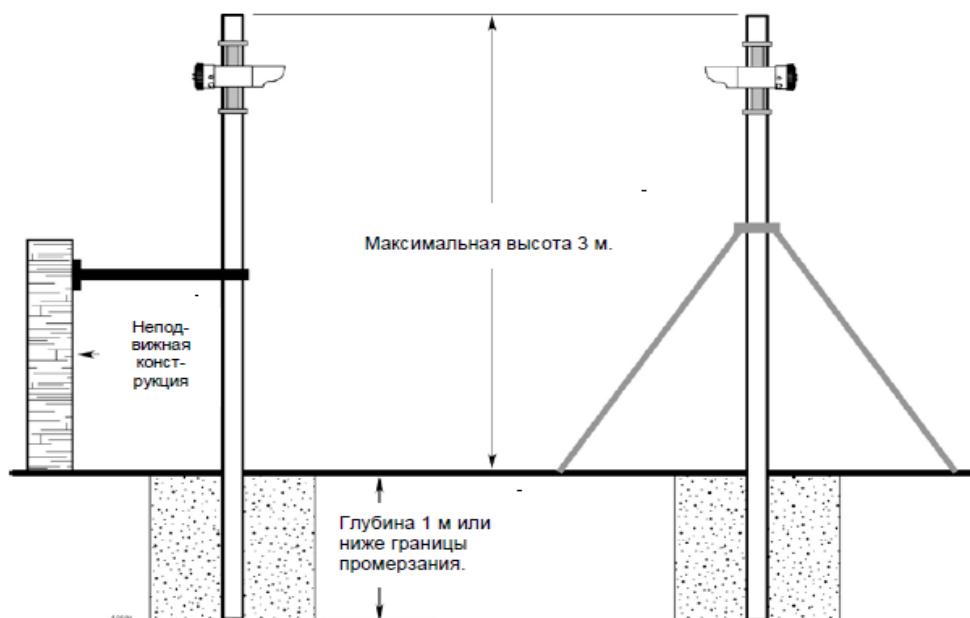


Рисунок 1 – установка газоанализаторов ТГАЭС

Инв. № подп.	Подпись	Инв. № дата	Взамен инв. №	Подпись и дата

Требования к источнику питания

Необходимо:

- Рассчитать общую норму потребляемой мощности системы обнаружения газа в ваттах, с учётом холодного пуска.
- Выбрать источник питания с соответствующей мощностью для рассчитанной нагрузки.
- Убедиться, что выбранный источник питания для всей системы обеспечивает регулируемое выходное напряжение в 24 В пост. тока с учётом допустимых пульсаций. Рекомендуется применение резервного источника питания на аккумуляторных батареях для повышения надёжности системы.

Примечание: Если требуется иметь возможность отключения энергопитания, то должен быть обеспечен раздельный метод его отключения.

7.2 Требования к кабелям

В комплект поставки ТГАЭС входят [Ex d] взрывозащищенные кабельные вводы CG 201 (Рисунок 2) для подачи электропитания и снятия выходных информационных сигналов газоанализатора.



Рисунок 2 - Кабельный ввод 3/4 NPT (CG 201)

Следует всегда использовать соответствующий тип и диаметр кабеля для подводки напряжения электропитания, а также для снятия выходного сигнала с модулей ТГАЭС.

Для подключения газоанализаторов по аналоговому (токовому) выходу 4 ... 20 мА рекомендуется использовать экранированный четырех- (многожильный) медный провод сечением 1.5 мм² (рекомендуется использовать кабель КВББШнг 5x1.5).

При подключении группы приборов в шлейф по RS-485 с целью оптимальной защиты от электромагнитных и радиопомех рекомендуется использовать два независимых кабеля: экранированный кабель с сечением жилы 1.5 мм² – для обеспечения питания приборов и экранированную витую пару – для подключения по RS-485 (рекомендуется использовать кабель Герда КВКнг – LS 2x2x1,5). Заземление экрана кабеля производить только с одной стороны, со стороны контроллера.

Допускается подключение приборов по RS-485 с объединенными жилами питания и информационными жилами в одном кабеле – в случае если они попарно экранированы.

Во избежание проблем с электромагнитными помехами не рекомендуется размещать в одном и том же кабелепроводе вместе с кабелем подключения газоанализаторов по RS-485 низкочастотных и высоковольтных кабелей, а также проводов питания других устройств.

Подключение ССС для визуализации и контроля/настройки ТГАЭС производится при помощи многожильного кабеля (4 витые пары, две из которых обеспечивают питание модуля ТГАЭС, а две другие – передачу информации на «выносной» трансмиттер ССС по RS-485).

Инв. № подп.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взамен инв.№	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ЖСКФ.413311.003 РЭ

Лист

19

Для подключения оборудования во взрывоопасной зоне следует использовать специальный (бронированный, экранированный) кабель промышленного интерфейса и с помощью кабельных вводов обеспечить взрывобезопасность подключения модулей ТГАЭС к трансмиттеру ССС.

Характеристики резьбовых соединений (отверстий под кабельный ввод) $\frac{3}{4}''$ НРТ также рассчитаны на сохранение необходимых параметров взрывозащищенности при монтаже с использованием трубных соединителей ANSI/ASME B1.20.1 (в том числе – металлических муфт с соответствующей резьбой).

Сечение и максимальная длина кабелей

Всегда необходимо определять возможное падение напряжения на подводящем кабеле для гарантии того, что к газоанализатору подводится напряжение 24 В постоянного тока. Минимальное напряжение, при котором прибор будет правильно функционировать – 18 В.

Для подвода питания к газоанализатору следует использовать провода сечением не меньше 1 mm^2 в зависимости от расстояния.

Требования к размеру кабеля зависят от величины подаваемого напряжения и длины кабеля. Максимальное расстояние между газоанализатором и источником питания определяется по максимально допустимому падению напряжения для контура электропроводки. Если падение напряжения электропитания составит более 6 В от рекомендуемого номинального напряжения питания 24 В прибор перестает функционировать. Для определения максимального падения напряжения в контуре, необходимо вычесть минимальное рабочее напряжение устройства (18 В) из минимального выходного напряжения источника питания.

Ограничения длины сигнального кабеля практически отсутствуют, но необходимо помнить, что полное сопротивление цепи 4-20 mA не превышает 500 Ом.

Для определения фактической длины провода следует воспользоваться формулой:

$$L = \frac{\Delta U \times S}{2 \times I_{max} \times \rho}$$

где $\Delta U(B)$ – допустимое падение напряжения на линии;

$(\Delta U(B) = 6 \text{ В при } U_{ном.} = 24 \text{ В; } \Delta U(B) = 14 \text{ В при } U_{ном.} = 32 \text{ В})$

$S (\text{мм}^2)$ – сечение кабеля;

$I_{max}(\text{mA})$ – максимальный ток потребляемый прибором

для приборов подключенных в шлейф ($I_{max}(\text{mA}) \times N(\text{шт})$) – где N кол-во приборов в шлейфе; ρ – удельное сопротивление .

Пример: Рассмотрим установку прибора, подключаемого медным кабелем сечением 1.5 mm^2

Напряжение источника питания $Upwr = 24 \text{ В}$.

Минимальное напряжение питания на газоанализаторе $= 18 \text{ В}$.

Максимальная потребляемая мощность $P_{max} = 15 \text{ Вт}$

Допустимое падение напряжения на линии $\Delta U = 24 - 18 = 6 \text{ В}$

$$I_{max} = P_{max} / Upwr = 15 / 24 = 0,625 \text{ A.}$$

$$L = \frac{6 \times 1.5}{2 \times 0.625 \times 0.0178} = 405$$

То есть максимальная длина кабеля в этом случае не должна превышать 405 метров.

Изв. № подл.	Подпись и дата	Изв. № дубл.	Взамен изв.№	Изв. № инв.№	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

7.3 Последовательность проведения монтажа

1. Извлечь газоанализатор из транспортировочной тары и провести внешний осмотр оборудования на предмет комплектности поставки и наличия видимых повреждений.

2. Подготовить необходимые инструменты и принадлежности для того, чтобы закрепить кронштейны модулей ТГАЭС в местах их размещения (согласно оптимальной траектории измерительной трассы).

Примечание: Траектория измерительной трассы и места расположения/крепления измерительных модулей рассчитываются на предварительном этапе проектирования системы контроля загазованности таким образом, чтобы обеспечить на объекте эксплуатации надлежащую разводку кабелей подачи электропитания и снятия информационных сигналов ТГАЭС.

3. Разместить модули ТГАЭС в направлении от передающего к приемному.

4. Зафиксировать крепление кронштейнов модулей.

Для этого необходимо (Рисунок 4):

4.1 Крепежные болты одной из противоположных сторон кронштейна (например верхние и правые) оставить затянутыми с усилием обеспечивающим свободное перемещение корпуса модуля в двух плоскостях. С другой стороны кронштейна крепежные болты (нижние и левые) должны быть ослаблены.

4.2 Поворачивая руками корпус модуля в двух плоскостях, провести юстировку системы.

4.3 Затянуть оставшиеся крепежные болты кронштейна.

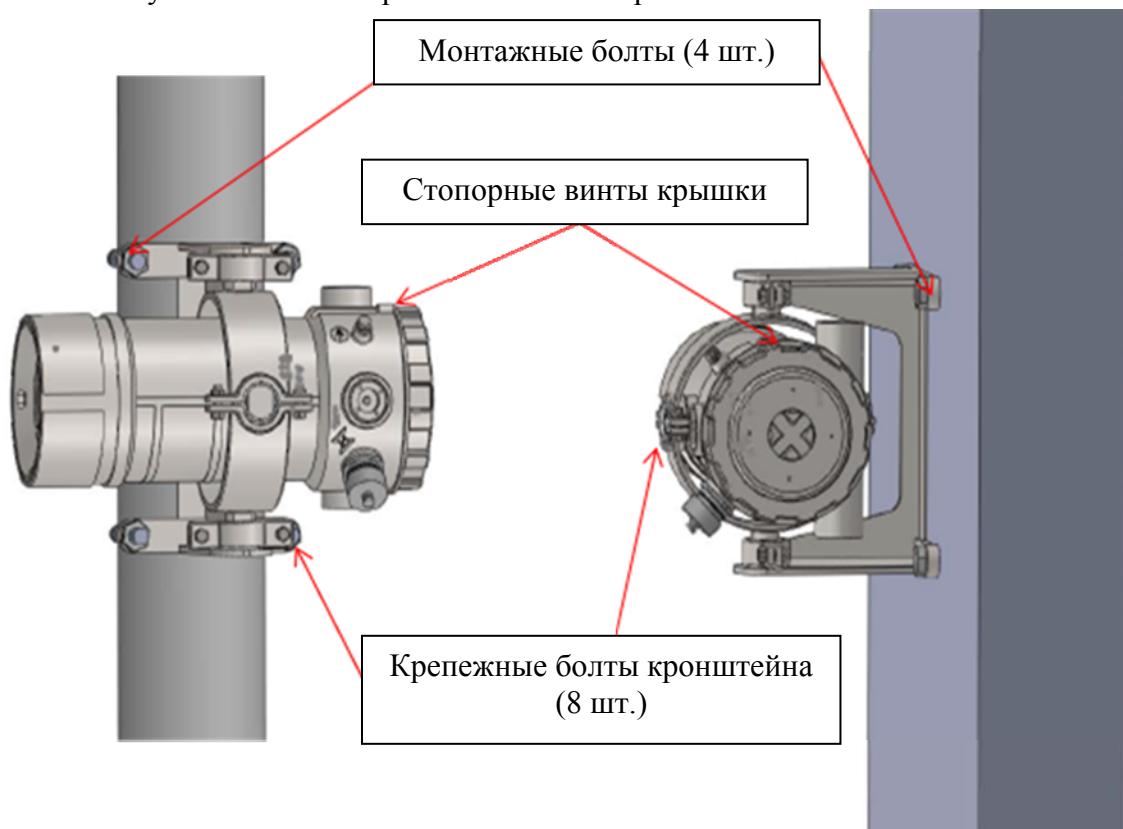


Рисунок 4

Примечание: Во избежание заедания резьбы, во время установки резьбу U-образных болтов рекомендуется смазывать.

Инв. № подп.	Подпись	Инв. № дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

7.4 Порядок подключения

- С помощью отвертки ослабить стопорный винт основания прибора и открутить ее против часовой стрелки, используя гаечный ключ/отвертку в качестве рычага (Рисунок.5).



Рисунок 5

- При подключении модулей ТГАЭС следует учитывать, указанное на рисунке 6 расположение и назначение клемм соединительной платы.

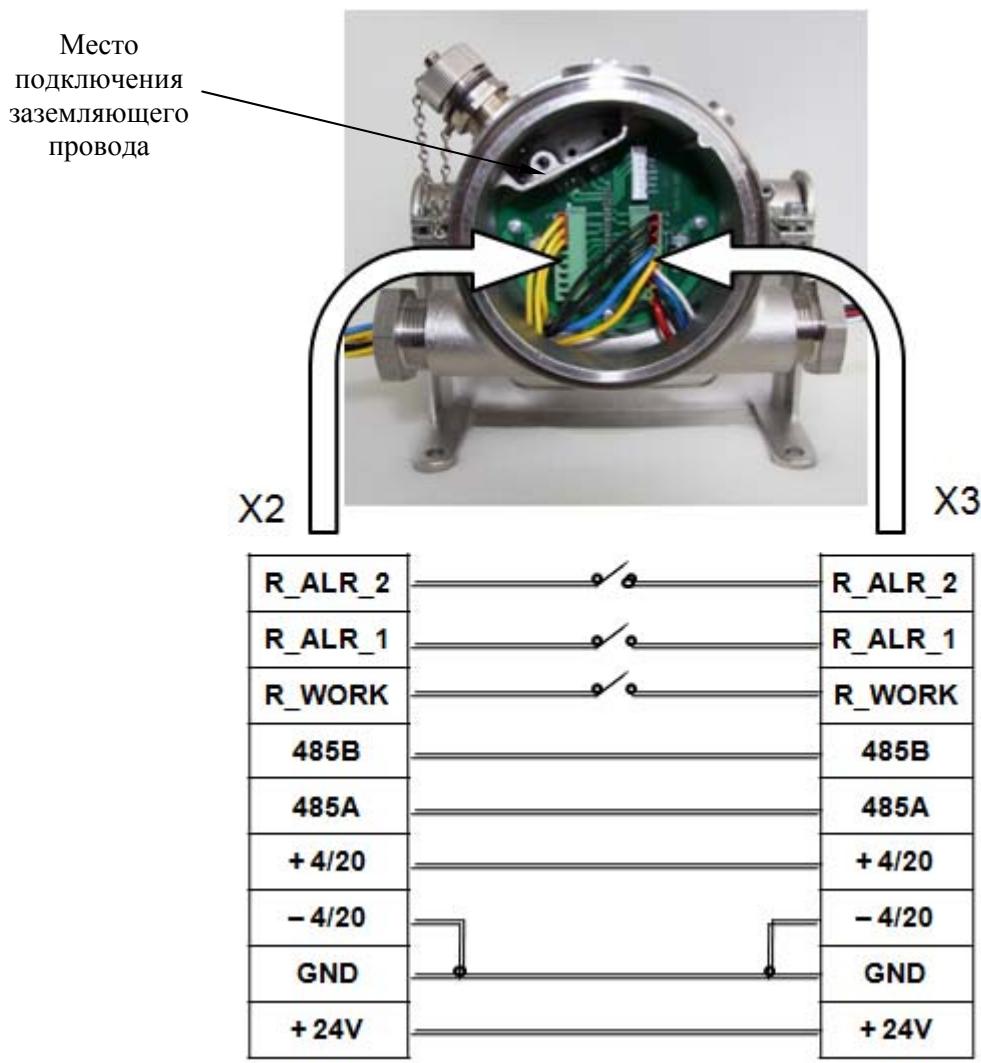


Рисунок 6 - Назначение контактов и схема внутренних соединений

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ЖСКФ.413311.003 РЭ
					22

Почта для заказа: sales@priborinvest.by | Контактные телефоны указаны на сайте.

Таблица назначения контактов клеммного отсека

приемника и передатчика ТГАЭС

X2

R_ALR_2	Контакт 1 реле тревоги 2
R_ALR_1	Контакт 1 реле тревоги 1
R_WORK	Контакт 1 реле исправность
485B	RS485-
485A	RS485+
+ 4/20	Токовый выход +
- 4/20	Токовый выход -
GND	Минус питания
+ 24V	Плюс питания 24V

X3

R_ALR_2	Контакт 2 реле тревоги 2
R_ALR_1	Контакт 2 реле тревоги 1
R_WORK	Контакт 2 реле исправность
485B	Дублирующий
485A	Дублирующий
+ 4/20	Дублирующий
- 4/20	Дублирующий
GND	Дублирующий
+ 24V	Дублирующий


Внимание! Выводы, обозначенные GND, не предназначены для подключения заземления.

2.1. Открутить отверткой соответствующие контакты разъемов на клеммной колодке и подключить через взрывозащищенный кабельный ввод монтажные провода подачи электропитания и снятия цифрового (RS-485) сигнала ТГАЭС.

Для подключения модуля ТГАЭС к «выносному» трансмиттеру ССС аналогичным образом необходимо подключить монтажный кабель противоположным концом к плате трансмиттера.

2.2. При подключении модуля ТГАЭС с использованием аналогового и релейного выходов - открутить отверткой соответствующие контакты разъемов съемных клеммных колодок. Через взрывозащищенный кабельный ввод подключить провода снятия аналогового (4 – 20 mA) и релейного выходов газоанализатора.

2.3 Закрепить клеммные колодки на ответных разъемах платы соединительной ТГАЭС.

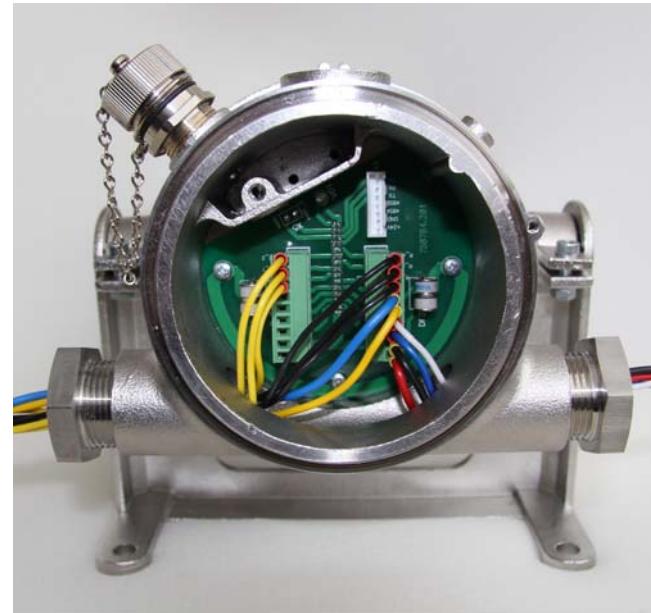

3. Закрутить обратно съемную часть (основание) модуля ТГАЭС, используя (при необходимости) гаечный ключ/отвертку для доводки резьбы. Зафиксировать отверткой стопорный винт основания ТГАЭС.

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата


Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ЖСКФ.413311.003 РЭ

Лист

23


Схема шлейфного подключения приборов с использованием RS-485

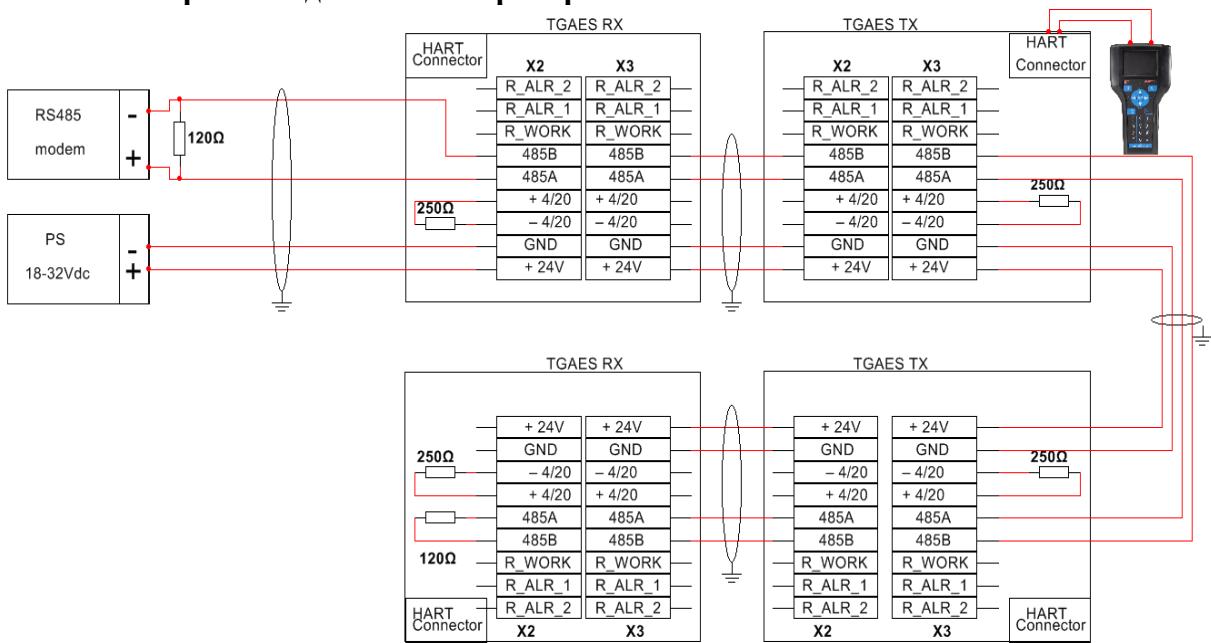

Примечание: Если выход 4-20 мА не используется и предполагается подключение к прибору через HART-коннектор, то установка резисторов 250 Ом обязательна.

Внимание! При использовании RS-485 не допускается подключение приборов по схеме «звезда» или подобные. На рисунке 6 показан наихудший вариант организации сети RS-485

Схема подключения приборов с использованием 4-20мА и реле:

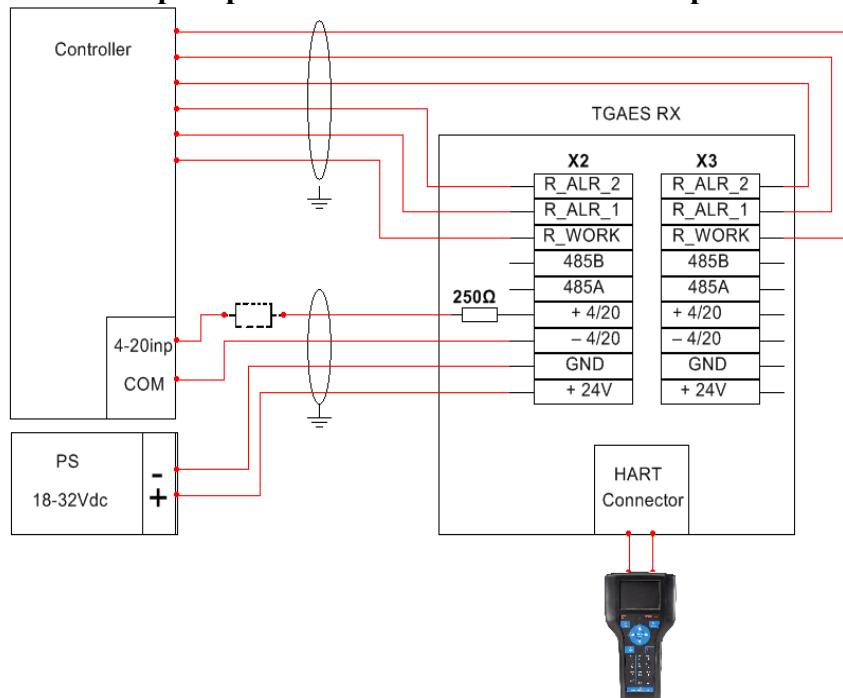

Примечание: 250 Ом необходимо для обеспечения правильной работы интерфейса HART, в случае низкого сопротивления 4-20 мА контроллера необязательна установка сопротивления на выходе ТГАЭС-RX, возможна установка на входе контроллера.

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взамен инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Почта для заказа: sales@priborinvest.by | Контактные телефоны указаны на сайте.
8 Пусконаладочные работы

После установки газоанализатора и окончания электромонтажа система готова к пусконаладочным работам. Если конкретное применение требует специфических изменений в заводской настройке, то их следует проводить с помощью протоколов связи, указанных в спецификации.

Внимание! Перед проведением пусконаладочных работ необходимо убедиться, что все устройства тревожной сигнализации отключены.

8.1 Юстировка

Процедуру юстировки производят при первой установке прибора и при любом перемещении излучателя и приемника.

Необходимо сориентировать приемник и источник настолько точно, насколько это возможно невооруженным глазом. Это сэкономит время, уменьшив число шагов, необходимых, чтобы обнаружить сильный центральный пик при юстировке прибора. При отклонении излучателя или приемника от правильной оси могут возникать более слабые, ложные пики, например, когда свет от излучателя отражается от смежной поверхности. Юстировка производится по видимой части излучения передатчика (грубая юстировка), и при помощи программного обеспечения TGAES RX (точная юстировка).

Чтобы получить доступ к подвесам излучателя и приемника необходимо:

- вывинтить крепящие болты кожуха;
- ослабить восемь зажимных винтов на узле подвесов;
- повторно затянуть зажимные болты так, чтобы прибор мог плавно перемещаться во всех направлениях.

Общий алгоритм юстировки:

- Установка и примерное наведение приемника и передатчика друг на друга.
- Грубая юстировка – наведение передатчика по видимому излучению или по сигналам приемника.
- Точная юстировка – наведение приемника по юстировочным каналам. Во время этого процесса принимаемый сигнал возрастет, для снижения применяйте апертуры, см. «Уровень сигнала и апертуры»
- Установка нуля

Варианты подключения к ТГАЭС для юстировки и калибровки

Используемый способ связи	Необходимое оборудование	Примечание
RS485	PC с windows Модем USB-RS485 Программы TGAES-RX TGAES-TX	Не может быть использован при подключении во взрывоопасной зоне. Baudrate 19200 max Высокая функциональность
HART	EX PC с windows Модем USB-HART EX Программы TGAES-RX TGAES-TX	Искробезопасное подключение Baudrate 1200 max Высокая функциональность

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ЖСКФ.413311.003 РЭ

Лист
25

Грубая юстировка

Грубая юстировка производится по видимой части спектра излучения ТГАЭС. Задача данного вида юстировки заключается в приблизительной ориентации приемника и передатчика друг на друга.


Для проведения грубой юстировки необходимо:

- зрительно сориентировать модули в направлении от одного к другому настолько, насколько это возможно невооруженным глазом.
- повернуть передатчик таким образом, чтобы получить видимое излучение максимальной яркости при взгляде вдоль оси приемника в сторону передатчика;
- зафиксировать подвес передатчика. Дальнейшая юстировка передатчика не понадобится.

Рекомендация: Как правило, даже в солнечную погоду и с расстояния 200 метров, пик яркости вспышки передатчика хорошо различим, имеет очень высокий контраст к боковому излучению. Тем не менее, при возможности установки связи, например по RS-485, если передатчик и приемник находятся на одном шлейфе, с приемником из точки расположения передатчика, то этим можно воспользоваться для значительно более быстрой и точной юстировки передатчика одним человеком (Рисунок 1).

Для этого нужно:

- Находясь у передатчика, установить связь с соответствующим приемником и наблюдать уровень оптического сигнала на его входе;
- Поворачивая передатчик, добиться максимального значения сигнала, после чего зафиксировать передатчик.

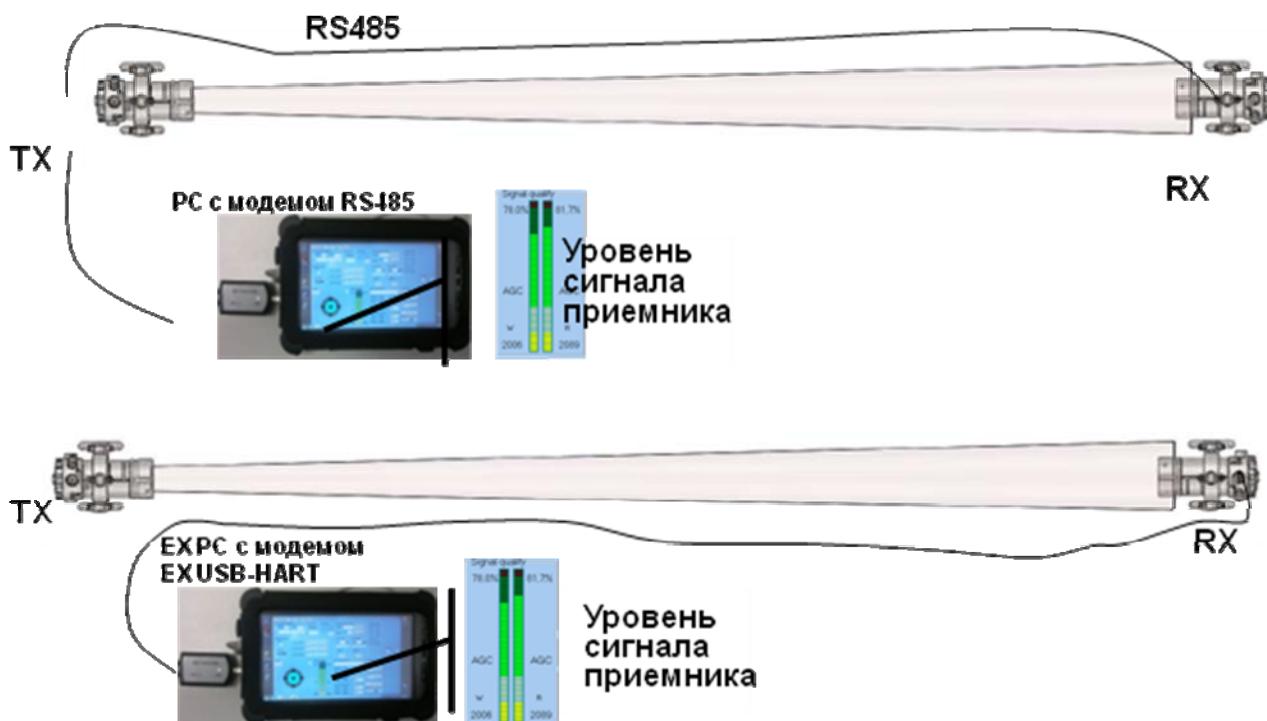

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Почта для заказа: sales@priborinvest.by | Контактные телефоны указаны на сайте.



Рисунок 1 – Виды установки связи

Точная юстировка

Цель точной юстировки заключается в довороте корпуса приемника таким образом, чтобы совместить ось диаграммы направленности прибора с осью ИК-луча от передатчика.

Для облегчения этой задачи в приемнике имеются четыре юстировочных фотодиода установленных равноудалено от оси приемника.

По отношению между сигналами противоположных фотодиодов программа приемника определяет положение корпуса приемника относительно передатчика.

Для выполнения процедуры необходимо:

- Запустить на РС программу TGAES-RX из комплекта поставки оборудования (CD-диск) для установки связи с приемником;
- Включить юстировку - на панели юстировки нажать кнопку Старт, при этом индикатор юстировки будет мигать с желтого на черный. Аналоговый выход установится на значении 3,6 мА.
- Для правильного поведения программы необходимо указать положение корпуса приемника относительно оператора. Для этого, на панели юстировки имеются четыре метки положения болта заземления на корпусе, если оператор находится сзади приемника (Рисунок 2).

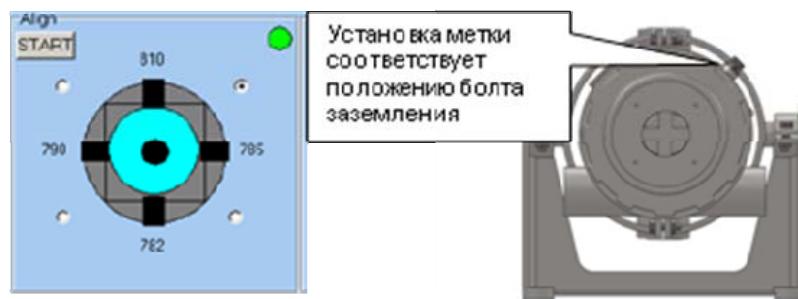


Рисунок 2 – Метки положения болта заземления на корпусе, если оператор находится сзади приемника.

- Путем медленного перемещения приемника в горизонтальном и вертикальном направлениях необходимо добиться выравнивания уровней каналов юстировки (Рисунок 3).



Инв. № подл.	Подпись	Инв. № дубл.	Взамен инв. №	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ЖСКФ.413311.003 РЭ	Лист
						27

Прибор ориентирован влево
Поверните корпус вправо

Прибор ориентирован вверх.
Поверните корпус вниз.

Правильная
юстировка

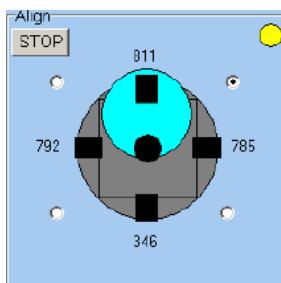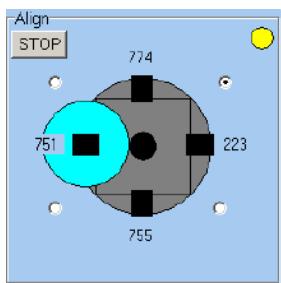

Индикатор
юстировки
Желтый – плохая
юстировка
Зеленый – хорошая
юстировка
Мигающий (любого
цвета) – включен
режим юстировки

Рисунок 3 - Выравнивание уровней каналов юстировки

- По окончании юстировки нажать кнопку «Stop», если юстировка принята программой приемника то индикатор юстировки станет зеленым.

Внимание! Программа приемника имеет защиту от заметного смещения прибора в любую из сторон, блокирует при этом все измерения и тревоги, включает неисправность. Тем не менее, прежде, чем включить не юстированный приемник рекомендуется: Отключить все устройства исполнительные и тревожной сигнализации .На включенном приемнике включить режим «юстировка» до того как оператор начнет доворачивать корпус прибора. Включение режима «юстировка» гарантирует не выдачу прибором ложных тревог.

Уровень сигнала и апертура



Проверка и настройка уровня оптического сигнала заключается в подгонке мощности излучения передатчика до уровня обеспечивающего нормальное функционирование приемника при всех условиях и при всех изменениях окружающей среды, таких как температура и прозрачность атмосферы.

Всегда надо добиваться что бы уровни сигналов в каналах находились в «зеленой» зоне на уровне 30-95% от максимума.

На расстояниях менее 60 метров для снижения слишком сильного сигнала применяются апертуры , которые представляют из себя пластины из нержавеющей стали с отверстиями разного диаметра по центру. Апертуры устанавливаются на передатчик тем самым снижая уровень сигнала.

На расстояниях от 150 метров апертура не нужна, может быть выполнена настройка с помощью электронного управления мощностью передатчика.

Во всех случаях следует добиваться максимально точной настройки на максимум излучения и снижения мощности передатчика. Этим Вы продлите срок службы оборудования и сэкономите электроэнергию.

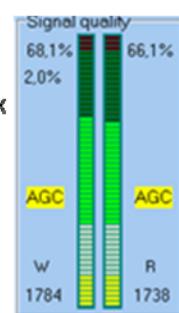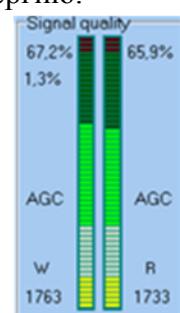

Правильно


Правильно

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взамен инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ЖСКФ.413311.003 РЭ	Лист
						28

Почта для заказа: sales@priborinvest.bv | Контактные телефоны указаны на сайте.

Зона	Уровень в %	Уровень в мВ	Описание
Желтая	0 – 10%	0 – 250 мВ	Очень низкий сигнал Работа невозможна
Серая	10 – 30%	250 – 750 мВ	Если сигнал ниже зеленой зоны, то включается АРУ, значок АРУ подсвечен желтым. При дальнейшем снижении сигнала и попадании в желтую зону работа невозможна
Зеленая	30 – 95%	750 – 250 мВ	Уровень сигнала при котором гарантировано сохраняются все свойства прибора. Идеальный случай – уровень сигнала находится в середине зеленой зоны, 60-70%
Красная	95 – 100 %	2375 – 2500 мВ	Уровень насыщения АЦП Работа невозможна.

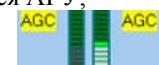

Настройка уровня сигнала

Во время настройки, для выяснения истинного максимума сигнала передатчика, может понадобиться установка апертур на передатчик, если сигнал слишком велик, достигает уровня насыщения АЦП (красная зона).


После установки апертуры сигнал должен быть в зеленой зоне.

Если сигнал находится на верхнем краю зеленой зоны, необходимо уменьшить мощность передатчика.

Если сигнал находится на нижнем краю зеленой зоны или еще ниже, необходимо применить апертуру с большим отверстием и уменьшить мощность передатчика.

Для регулировки мощности передатчика следует использовать RS-485 или HART и программу TGAES-TX от производителя.

На больших расстояниях, когда апертура не применяется, следует просто установить необходимый уровень сигнала.

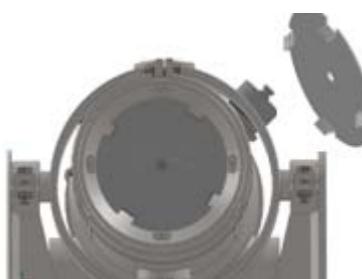

Передатчик с апертурой
Для установки необходимо совместить оси приемника и апертуры. Надавить на края апертуры до защелкивания.

Диаметр отверстия мм.	Расстояние применения м.
1	5 -10
5	10-20
10	20-30
20	30-40
40	50-60

8.2 Проверка работоспособности

Проверка производится с помощью специальных пластин тестовых (Рисунок 4), которые имитируют наличие известной концентрации определяемого газового компонента между передающим и приемными модулями газоанализатора.

При выпуске ТГАЭС из производства фиксируется реакция каждого изделия на конкретный тип пластины тестовой, при этом выходные сигналы приемного модуля при измерении заранее установленной концентрации газа записываются в сертификате калибровки данного конкретного оборудования.

Сравнение результатов контроля чувствительности по пластинам тестовым при выпуске из производства и в реальных условиях эксплуатации позволяет оценить работоспособность газоанализатора в целом.

Изв.	Лист	Подпись	Дата
Изм.	Лист	№ документа	Подпись Дата

ЖСКФ.413311.003 РЭ

Лист
29

Перед проведением работ по проверке работоспособности убедитесь в отсутствии загазованности в пределах измерительной трассы. Установите выбранную тестовую пластины в непосредственной близости от стекла приемника и проконтролируйте измеренную концентрацию.



Рисунок 4 – Пластины тестовые

Обозначение пластины тестовой	Диапазон номинальных значений интегральной концентрации для тест-пластины, НКПР·м					
	Определяемый компонент - метан, в диапазоне измерений, НКПР·м			Определяемый компонент – пропан, в диапазоне измерений, НКПР·м		
	0 до 1,0	0 до 2,5	0 до 5,0	0 до 1,0	0 до 2,5	0 до 5,0
ПТ – 1 ЖСКФ.711111.022	0,25 – 0,65	-	-	0,65 – 1,00	-	-
ПТ – 2 ЖСКФ.711111.023	-	0,85 – 1,55	-	-	1,50 – 2,50	-
ПТ – 3 ЖСКФ.711111.024	-	-	1,55 – 2,40	-	-	2,35 – 3,55

8.3 Установка нуля и регулировка чувствительности

Как правило, периодическая калибровка газоанализатора ТГАЭС не требуется, тем не менее устройство предусматривает возможность установки нуля в полевых условиях.

Примечание: Перед проведением установки нуля необходимо убедиться (с помощью переносного газосигнализатора) в отсутствии загазованности на всем протяжении измерительной трассы между модулями ТГАЭС и отсутствии любых препятствий, перекрывающих луч.

Повторную установку нуля следует проводить всякий раз, когда прибор переносится в новое место, а также после очистки и повторной юстировки.


Установку нуля и регулировку чувствительности ТГАЭС проводят при подготовке к проведению поверки в случае несоответствия погрешности преобразования требованиям настоящего РЭ.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взамен инв.№	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ЖСКФ.413311.003 РЭ	Лист
						30

Почта для заказа: sales@priborinvest.by | Контактные телефоны указаны на сайте.

8.3.1 Установка нуля сервисной программой по RS-485 или HART

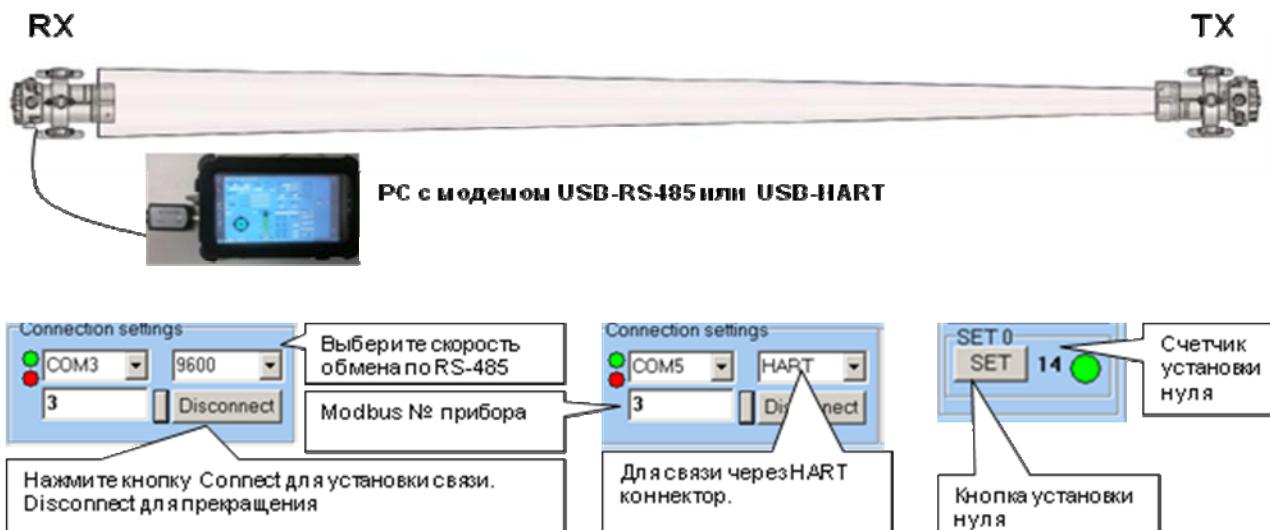

- Подключить РС через модем USB – RS485 к предварительно установленному и юстированному приемнику.
- Убедиться, что на протяжении трассы отсутствуют углеводороды.
- Открыть программу ТГАЭС-RX, установить связь с прибором. См. руководство пользователя программы.
- Убедиться, что прибор исправен и сигналы в норме.
- На панели «SET 0» нажать кнопку «SET»
- Если индикатор установки нуля желтый, это означает, что запущен процесс установки нуля. Во время установки нуля прибор накапливает и усредняет данные о концентрации.
- Счетчик установки нуля зависит от условий применения, шумов, помех и т.д. После старта установки нуля он начинает уменьшаться, показывая оставшееся время в секундах.
- По истечении счетчика, прибор устанавливает ноль и переходит в дежурный режим.

8.3.2 Установка нуля и регулировка чувствительности по RS-485



Перед проведением регулировки чувствительности газоанализатора необходимо убедиться (с помощью переносного газоизмерительного прибора / газосигнализатора) в отсутствии загазованности на всем протяжении измерительной трассы между модулями ТГАЭС и отсутствии всяких препятствий, перекрывающих луч.

Повторную установку нуля следует проводить всякий раз, когда прибор переносится в новое место, а также после очистки и повторной юстировки.

Изв.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Установку нуля и регулировку чувствительности ТГАЭС проводят при подготовке к проведению поверки в случае несоответствия погрешности преобразования требованиям настоящего РЭ

При проведении работ по установке нуля и регулировке чувствительности используются следующие средства:

- взрывозащищенный РС – IBM-совместимый персональный компьютер с операционной системой, XP, 2000 и свободным портом СОМ (далее – РС);
- кювета калибровочная, конвертор RS-232 / RS-485 ADAM (при необходимости);
- источник питания, миллиамперметр (мультиметр);
- ПВХ-трубки, ротаметр, вентиль точной регулировки;
- программное обеспечение (из комплекта принадлежностей на CD-диске).

Перед проведением работ необходимо проверить отсутствие механических повреждений корпуса и оптических элементов ТГАЭС.

При проведении работ по регулировке чувствительности прибора к поверочным газовым смесям (ПГС) установленной концентрации необходимо использовать ПГС с внутренним давлением определяемой смеси в баллоне – не менее 1000 кПа. Падение давления в баллоне ниже указанного значения вызывает неравномерность подачи ПГС и, следовательно, отрицательно сказывается на достоверности показаний ТГАЭС.

Работы по установке нуля и регулировке чувствительности прибора от персонального компьютера необходимо проводить вне взрывоопасной зоны.

Необходимо:

- установить специальную калибровочную кювету (из комплекта поставки газоанализатора) между передающим и приемным модулями ТГАЭС таким образом, чтобы обеспечить прохождение оптического ИК-излучения сквозь кювету, содержащую поверочную газовую смесь.
- соединить при помощи проводов газоанализатор с компьютером и блоком питания в соответствии с рисунком 4.

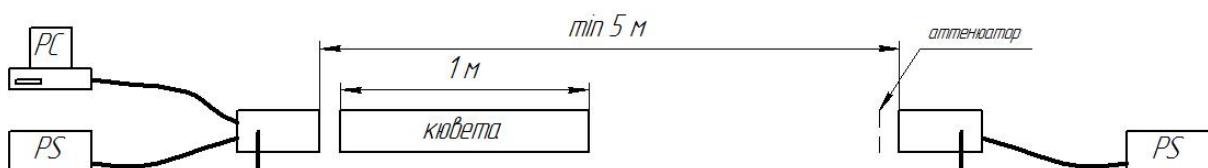


Рисунок 4 – Соединение газоанализатора с компьютером и блоком питания

- установить переключателями источника питания выходное напряжение +24В и ток > 0,3 А и включите его;
- включить питание РС и, после загрузки операционной системы, запустить программу TGAES RX для установки нуля и регулировки чувствительности из комплекта поставки оборудования (на CD-диске);
- для установки связи с прибором, в появившемся меню программы, выбрать номер СОМ порта (рис.5 поз.1). Ввести сетевой адрес прибора (рис.5 поз.2) и нажать клавишу Connect.

Изв. № подп.	Подпись и дата	Изв. № инв. №	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Почта для заказа: sales@priborinvest.bv | Контактные телефоны указаны на сайте.

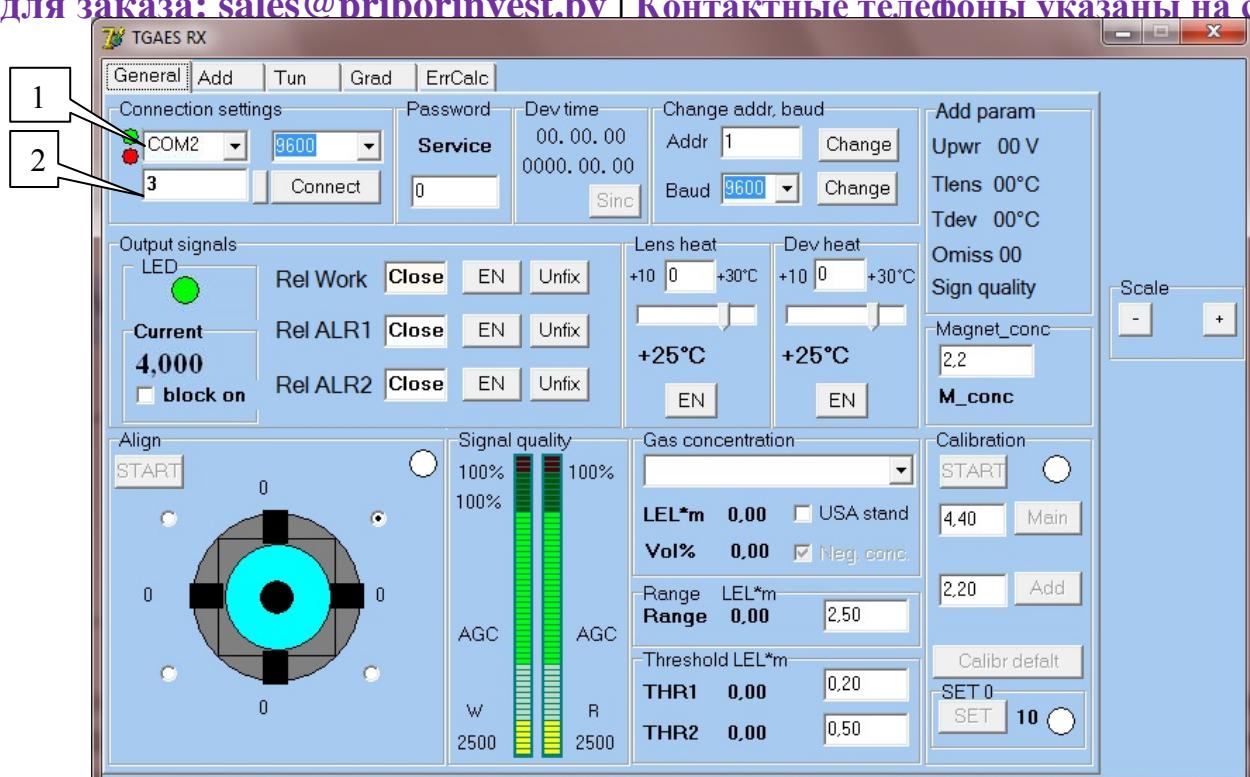


Рисунок 5 – Меню программы ТГАЭС

- при удачном соединении в интерфейсе программы отобразятся параметры, считанные с прибора
- перед установкой нуля и калибровкой необходимо произвести юстировку прибора (п.8.1).
- при необходимости аттенюатором добиться снижения уровня сигналов по рабочему и опорному каналам около 80%.
- выбрать калибровочный газ, соединить вход баллона, содержащего нулевую поверочную газовую смесь (азот) со штуцером калибровочной кюветы ПВХ-трубкой и продуть её в течение 5...7 мин. потоком 2....4 л/мин.
- нажать клавишу SET 0.

Если юстировка прибора выполнена правильно, а уровни сигналов по рабочему и опорному каналам находятся в норме (нет насыщения 100% или ослабление сигналов менее 20%), через 10 с в журнале сообщений (вкладка «Add») появится запись «Set Zero» (Произведена установка нуля), аналоговый выход установится на значении 4mA, индикатор состояния реле «Work» (исправность) перейдет в состояние «Close» (замкнуто) и цветовой индикатор состояния прибора изменит цвет с желтого (неисправность) на зеленый (исправность).

Калибровка по RS-485.

Для перевода прибора в режим калибровки необходимо нажать клавишу START (рис.6 поз.1) после чего световой индикатор режима калибровки начнет менять цвет с зеленого на черный (рис.6 поз.2), при этом аналоговый выход установится на значении 3,2 mA.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взамен инв.№	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

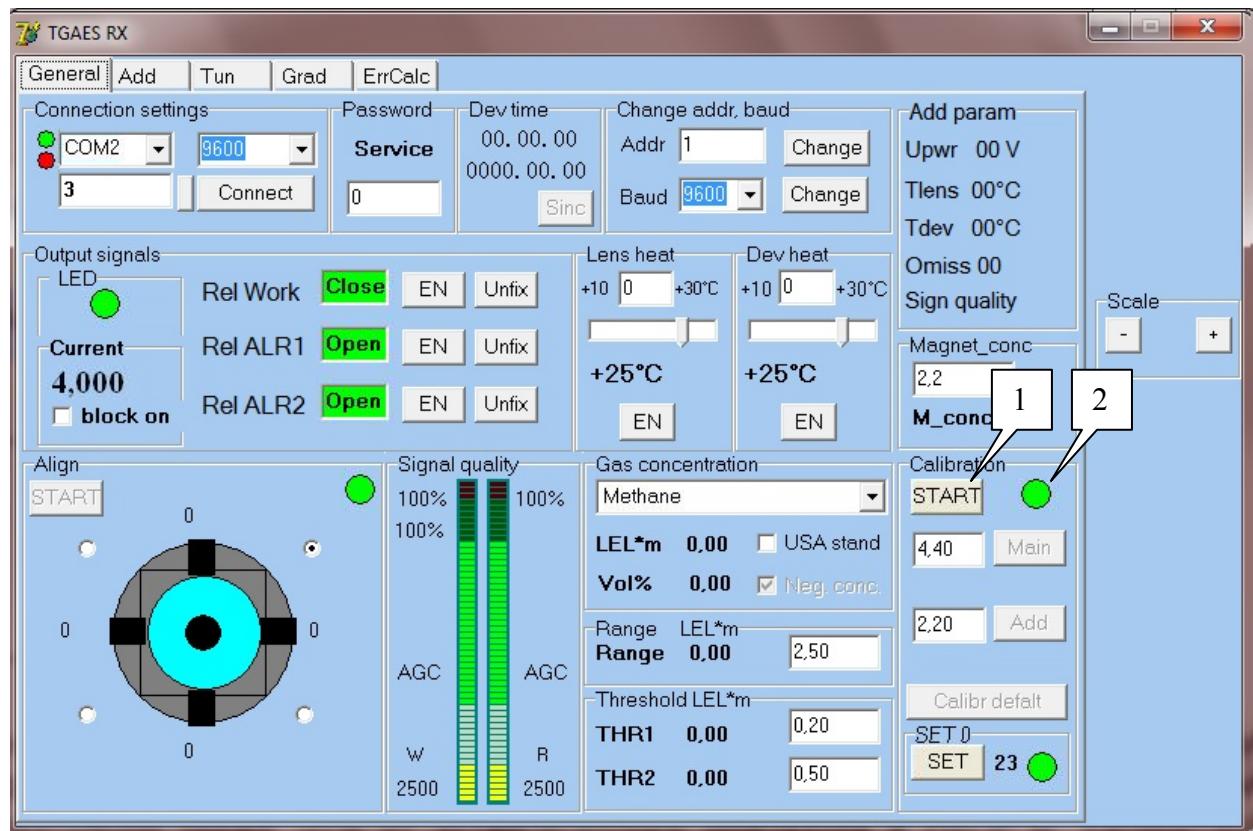


Рисунок 6 – Меню программы ТГАЭС

При калибровке по большой смеси необходимо:


- соединить вход баллона, содержащего поверочную газовую смесь со штуцером калибровочной кюветы ПВХ-трубкой и продуть её в течение 5...7 мин. потоком 2....4 л/мин до стабилизации показаний газоанализатора концентрацией близкой к 90% от диапазона измерения.
- ввести значение концентрации в объемных долях целевого компонента, указанное в паспорте на поверочную газовую смесь, в строку записи большой концентрации
- нажать клавишу Main. В журнале сообщений (вкладка «Add») появится запись «Cal. Main points».

При калибровке по средней смеси необходимо:

- соединить вход баллона, содержащего поверочную газовую смесь со штуцером калибровочной кюветы ПВХ-трубкой и продуть её в течение 5...7 мин. потоком 2....4 л/мин до стабилизации показаний газоанализатора концентрацией близкой к 50% от диапазона измерения.
- ввести значение концентрации в объемных долях целевого компонента, указанное в паспорте на поверочную газовую смесь, в строку записи средней концентрации и нажать клавишу Add. В журнале сообщений появится запись «Cal. Add points».
- соединить вход баллона, содержащего нулевую поверочную газовую смесь (азот), со штуцером калибровочной кюветы ПВХ-трубкой и продуть её в течение 5...7 мин. потоком 2....4 л/мин до стабилизации нулевых показаний газоанализатора.
- нажать клавишу Stop для завершения режима калибровки и выхода прибора в дежурный режим.

Изв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

8.3.3 Цоколевка HART коннектора

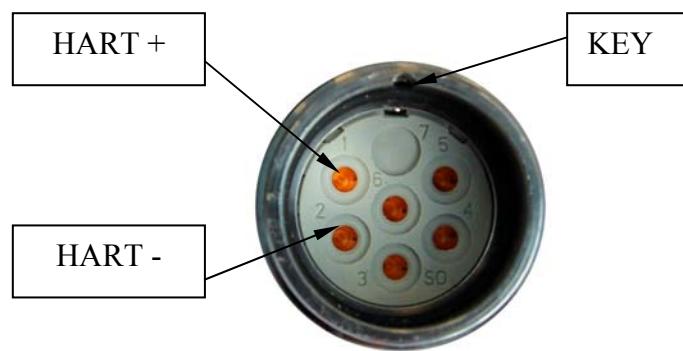


Цоколевка HART- коннектора

В большинстве случаев, при использовании изолированного искрозащищенного коммуникатора, полярность подключения не имеет значения. Следует использовать, поставляемый в комплекте, провод для подключения коммуникаторов.

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

8.3.4 Установка нуля и калибровка с использованием магнитного ключа

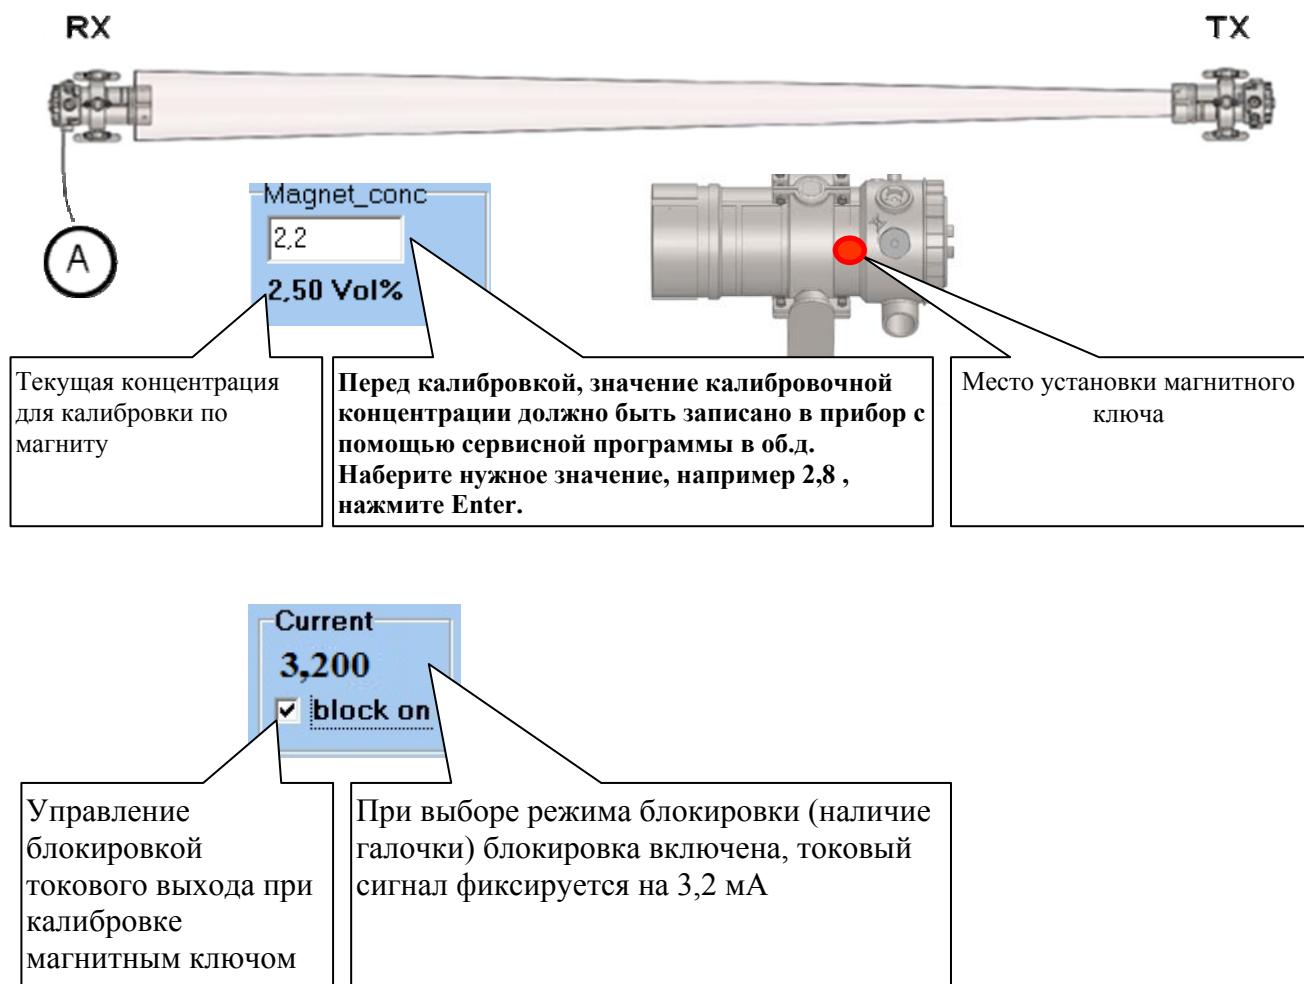

В приборе предусмотрена функция установки нуля и калибровки по одной точке (дополнительная, средняя концентрация) с помощью магнитного ключа. Калибровка прибора должна производиться по концентрации более 30% от установленного диапазона в НКПР*м. Калибровка имеет последовательный алгоритм, шаги которого индицируются с помощью состояния светодиода на корпусе прибора. Для переключения шагов требуется установка магнитного ключа на 1-2 секунды.

Для установки нуля и калибровки:

- Подключите амперметр к выходу 4-20 мА предварительно установленного и юстированного приемника (если не выбран режим блокировки токового выхода). Убедитесь, что на протяжении трассы отсутствуют углеводороды.
- Убедитесь, что прибор исправен и выходные сигналы соответствуют установленным значениям режима «Норма».
- Установите магнитный ключ, наблюдайте мигающий зеленый светодиод – прибор готов к установке нуля. (в случае блокировки токового выхода значение тока установится на 3,2 мА)
- Установите ключ второй раз, цвет светодиода изменится на красный (мигающий, 1 раз в секунду) – произошла установка нуля, прибор готов к калибровке. Проконтролируйте установку тока 4.00 мА (если не выбран режим

Изв. № подл.	Подпись	Инв. № дубл.	Взамен инв.№	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Почта для заказа: sales@priborinvest.by | Контактные телефоны указаны на сайте.

блокировки токового выхода). Если калибровка не требуется то, не подавая газ, установите ключ два раза для выхода из режима установки нуля.

5. Подайте газ концентрации более 30% от диапазона, дождитесь установления показаний в тестовой программе (не более 3 минут).
6. Установите ключ. Проконтролируйте учащенное мигание красного светодиода (4 раза в секунду) – калибровка произведена, прибор готов к выходу в дежурный режим. Проконтролируйте соответствие выходного тока подаваемой концентрации. (если не выбран режим блокировки токового выхода)
7. Для выхода из режима калибровки, снимите газ, установите ключ, прибор переходит в дежурный режим, проконтролируйте значения выходных параметров, соответствующих установленным: светодиод зеленый, ток 4,00 мА.

Примечание: Для выхода из режима калибровки требуется обязательное снижение концентрации до уровня менее 20% от диапазона.

Через три минуты бездействия, после активации режима калибровки или после каждого шага прибор автоматически переходит в дежурный режим.

9 Техническое обслуживание

Газоанализатор ТГАЭС предназначен для длительной непрерывной работы и требует в процессе эксплуатации минимум технического обслуживания. Периодичность обслуживания устанавливает потребитель в зависимости от условий эксплуатации.

В общем случае техническое обслуживание сводится к следующим работам:

- Проверка работоспособности газоанализатора
- Очистка оптических элементов при необходимости. Очистка оптических элементов требуется, если имеется сигнал о неисправности. При очистке оптических элементов необходимо действовать осторожно, чтобы не повредить покрытие линз. Протирать нужно мягкой тканью, смоченной чистой водой или спиртом.

10 Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
После включения питания ТГАЭС не переходит в нормальный режим работы (отсутствует индикация встроенного светодиода)	Обрыв линии связи по цепям питания Сбой в программе процессора	Проверить наличие напряжения питания 24 В на контактах клеммных соединителей модулей ТГАЭС. При отсутствии напряжения питания восстановить линию связи Перепрограммировать процессор
Отсутствует (блокируется) выходной сигнал приемника ТГАЭС, передающий модуль функционирует исправно	Загрязнение оптических элементов Возникновение препятствия на линии распространения ИК-излучения Некорректная установка модулей ТГАЭС	Провести очистку оптических элементов Произвести юстировку приемного и передающего модулей ТГАЭС друг относительно друга. Устранить препятствие, приводящее к блокировке оптической видимости

Изв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ЖСКФ.413311.003 РЭ

Лист

37

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
		модулей ТГАЭС
Вспышки есть Светодиод желтый мигающий Ток 2 мА	Нарушение режима питания Нарушение температурного режима	Проверить напряжение питания Проверить температуру
Отсутствуют вспышки Светодиод желтый мигающий Ток 2 мА	Неисправность передатчика	Проверить напряжение питания Выключите и снова включите питание, если вспышки не возобновились или через некоторое время прекратились, отправьте неисправный прибор в ремонт.
Прочие неисправности		Проконсультироваться с заводом-изготовителем

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ЖСКФ.413311.003 РЭ

Лист

38

11 Комплект поставки

В комплект поставки ТГАЭС входят:

- приемный и передающий модули (в комплекте с установочными кронштейнами),
- пластины тестовые – для проверки работоспособности ТГАЭС в режиме симуляции заранее известного уровня загазованности в пределах измерительной трассы;
- калибровочная кювета – для проведения поверки (калибровки) газоанализатора и установления его метрологических характеристик по аттестованным поверочным газовым смесям;

Примечание: применение кювет, не входящих в комплект поставки, допускается только при наличии технического обоснования их способности обеспечить в процессе поверки ТГАЭС заданный уровень концентрации (не менее половины диапазона измерений).

- формованный защитный козырек из резины, устойчивой к воздействию температуры, а также к агрессивному воздействию окружающей среды (осадков, грязевых отложений и т.п.);
- магнитный ключ – для установки нуля и калибровки;
- комплект инструментов и принадлежностей для монтажа газоанализатора, в том числе – [Ex d] взрывозащищенный кабельный ввод (заглушка)
- программное обеспечение
- комплект эксплуатационной документации – на CD-диске.

12 Транспортирование и условия хранения

Газоанализаторы, упакованные в соответствии с настоящим РЭ, могут транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованными газоанализаторами от атмосферных осадков.

При транспортировании самолетом газоанализаторы должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках. Расстановка и крепление груза в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании. Смещение груза при транспортировании не допускается. Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для перевозки газоанализаторов, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.д.

Газоанализаторы, упакованные в соответствии с ТУ, в течение гарантийного срока хранения должны храниться согласно группе 1Л по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей.

Ожидаемый (средний) срок службы газоанализаторов ТГАЭС – не менее 10 лет (средняя наработка на отказ То – не менее 30 000 ч).

Изв. № подл.	Подпись и дата	Взамен изв.№	Изв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ЖСКФ.413311.003 РЭ	Лист
						39

Маркировка

1. Товарный знак предприятия-изготовителя
2. Условное обозначение газоанализатора ТГАЭС
3. Знак органа по сертификации
4. Маркировка взрывозащиты 1 Ex d [ib op is Ga] IIC T4 Gb
5. Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации
6. Диапазон напряжения электропитания от 18 В до 32 В, максимально потребляемая мощность
7. Степень защиты корпуса IP66
8. Заводской номер
9. Год выпуска

13 Свидетельство о приемке, о консервации и упаковке

Свидетельство о приемке

Газоанализатор ТГАЭС _____
 заводской № _____ соответствует техническим условиям ЖСКФ.413311.003
 ТУ, прошел приработку в течение 72 ч и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: " ____ " _____ г.

М.П.

Подпись представителя ОТК (фамилия)

По результатам первичной поверки изделие признано годным к применению.

Госповеритель (фамилия, клеймо)

Свидетельство о консервации

Газоанализатор ТГАЭС _____
 заводской № _____ подвергнут консервации в соответствии с
 требованиями инструкции по упаковке и консервации.

Дата консервации: " ____ " _____ г.

Срок консервации:

Консервацию произвел: (подпись)

Изделие после консервации принял: (подпись)

М.П.

Свидетельство об упаковке-

Газоанализатор ТГАЭС _____
 заводской № _____ упакован на предприятии-изготовителе согласно
 требованиям, предусмотренным инструкцией по упаковке и консервации.

Дата упаковки: " ____ " _____ г.

Упаковку произвел: (подпись)

Изделие после упаковки принял: (подпись)

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ЖСКФ.413311.003 РЭ	Лист
						40

Сведения о консервации и расконсервации

Таблица 2

Шифр, индекс или обозначен	Наименование прибора	Заводской номер	Дата консервации	Метод консервации	Дата расконсервации	Наименование или усл. обозн. предпр-я, произв-го консервацию	Дата, должность и подпись ответ-го лица

14 Гарантийное обслуживание

Изготовитель АО «Электронстандарт–прибор» гарантирует соответствие газоанализаторов требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в настоящем РЭ.

Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода газоанализаторов в эксплуатацию, с учётом комплектующих изделий.

Гарантийный срок хранения у потребителя – 12 месяцев при соблюдении требований хранения, установленных в РЭ.

Почтовый адрес изготовителя - 188301, г. Гатчина Ленинградской области, ул. 120^{-й} Гатчинской дивизии.

Юридический адрес - 192286, г. Санкт-Петербург , пр. Славы д.35 корп. 2

Телефон +7-(812)- 3478834, +7-(81371)-91825

Факс +7-(81371)-21407, e-mail: info@esp.com.ru, сайт: www.esp.com.ru

Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части газоанализаторов.

Изв. № подп.	Подпись и дата	Изв. № дубл.	Подпись и дата


Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ЖСКФ.413311.003 РЭ	Лист
						41

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Извл.	Лист
№ докум.	Подпись
	Дата

ЖСКФ.413311.003 РЭ

42

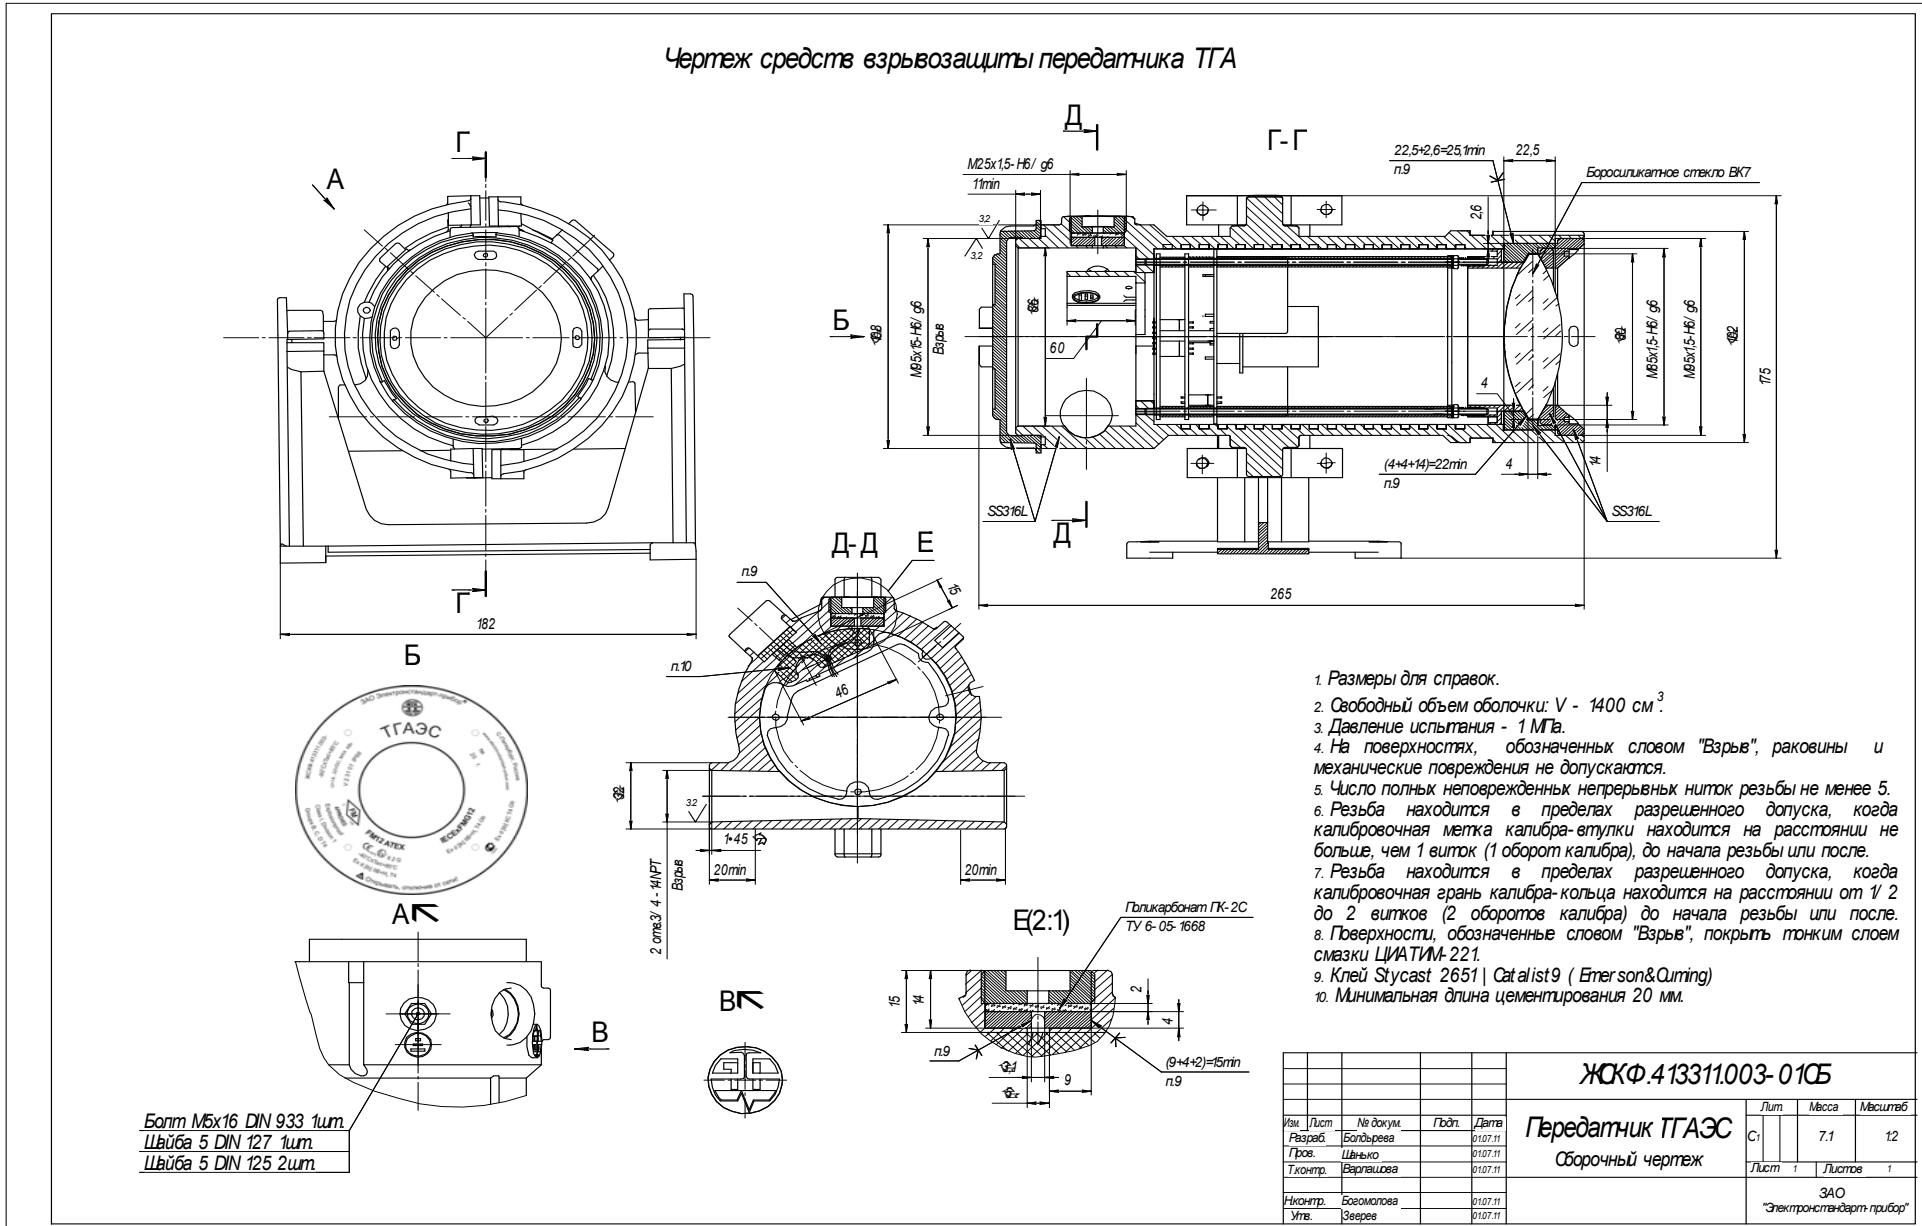


Лист

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист

ЖСКФ.413311.003 РЭ

43

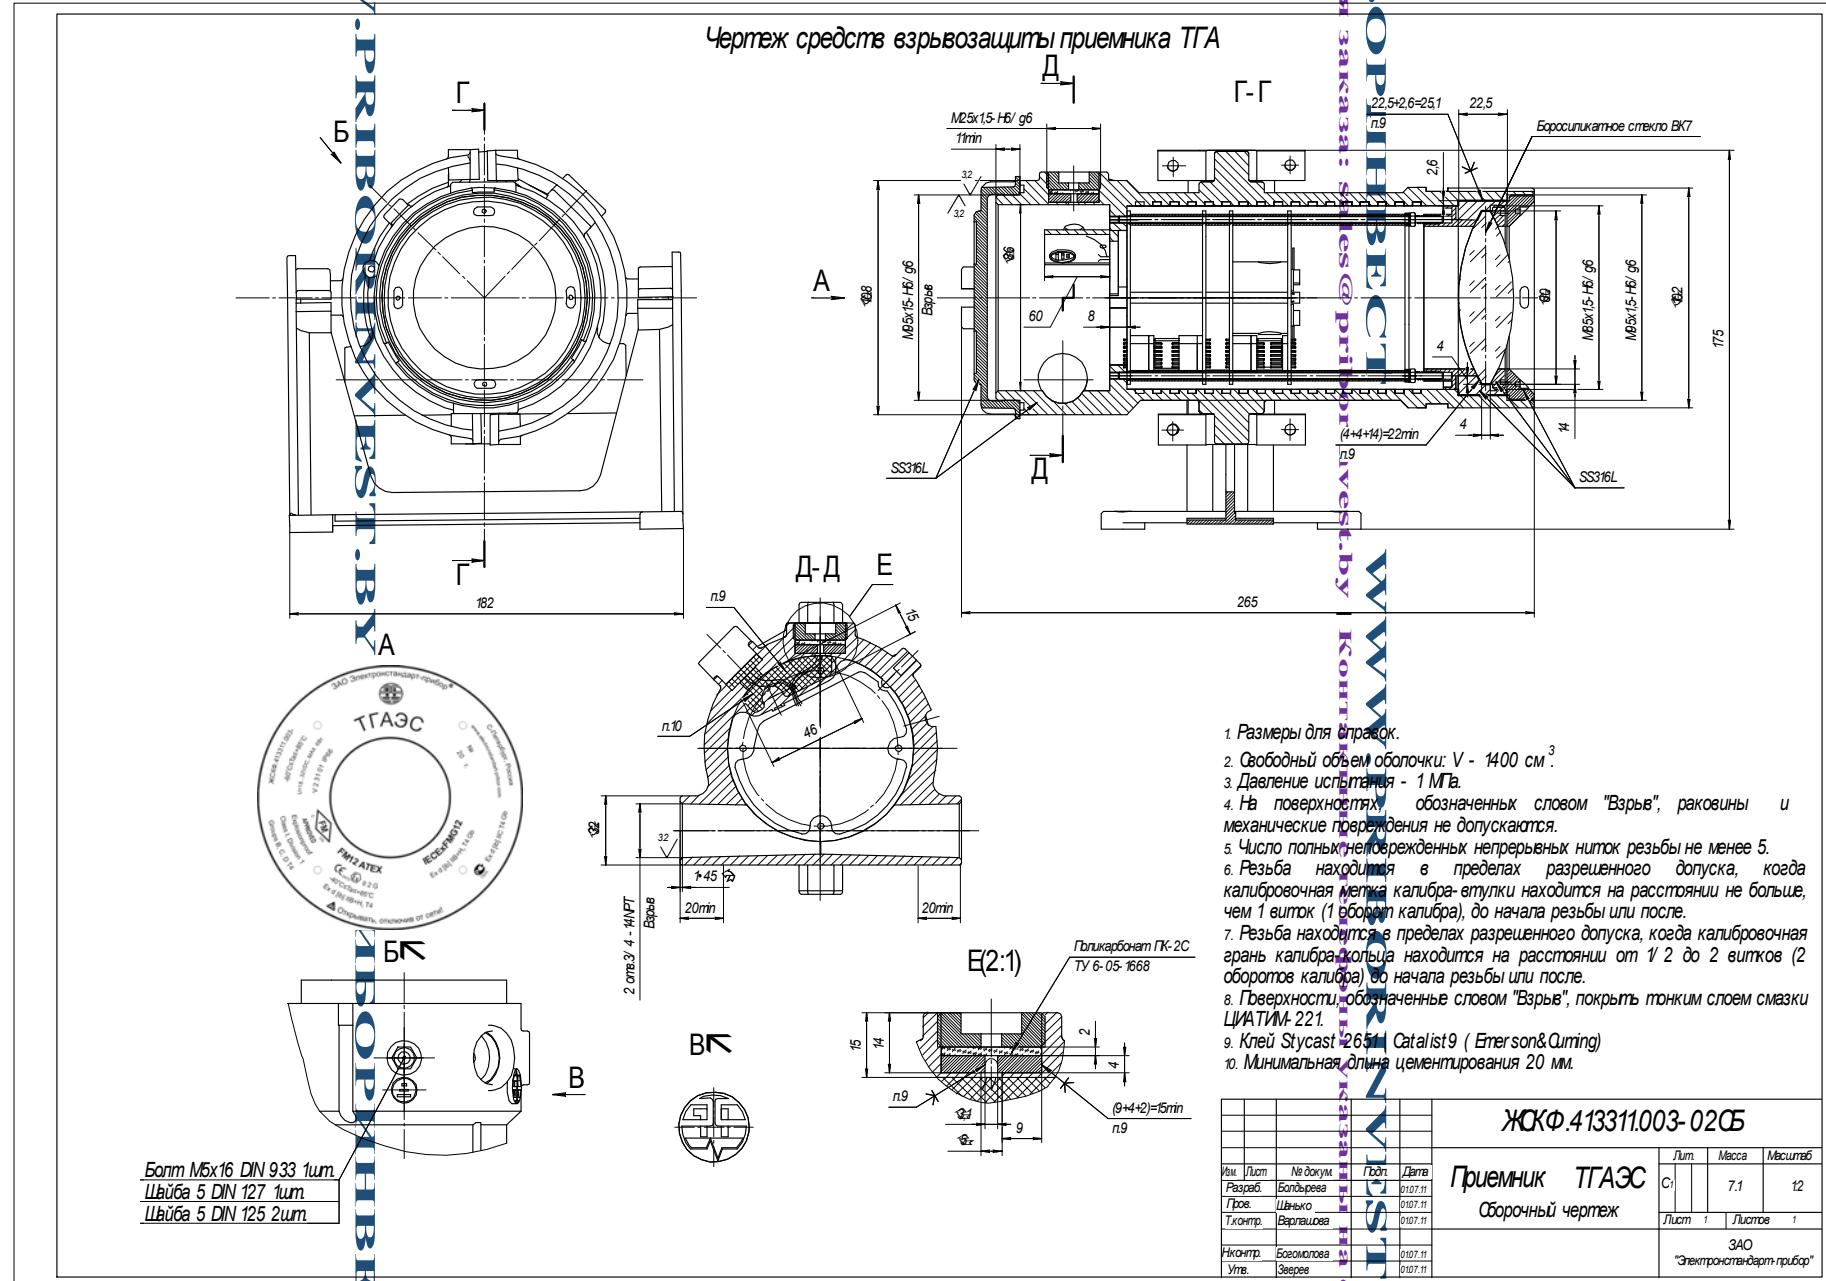

Болт M25x15 DIN 933 1шт
Шайба 5 DIN 127 1шт
Шайба 5 DIN 125 2шт.

Приемник ТГАЗС

Сборочный чертеж

Лист

Протокол обмена RS485 ТГАЭС-RX

Протокол Modbus, режим RTU, 1 старт бит, 8 бит, без четности, 1 стоп бит.
 Baudrate 1200, 2400, 9600, 19200
 Максимальное количество слов для чтения – 0x24
 Поддерживаемы функции 3,4,6.
 Рекомендуемый период опроса не менее 500 мс

Наименование	Адрес	Тип данных	Доступ	Описание
Адреса записи только для записи				
ADRT_BAUDRATE	0x01	2xU8	W	изменение адреса скорости, старший байт адрес, младший скорость/1200
ADRT_LEV1	0x06	U16	W	установка 1 порога, НКПР* _M *100
ADRT_LEV2	0x07	U16	W	установка 2 порога, НКПР* _M *100
Адреса чтения и записи				
ADRB_BAUDRATE	0x01	2xU8	RW	старший байт адрес, младший скорость: 1 - 1200, 2 - 2400, 4 - 4800, 8 - 9600, 16 - 19200
ADR_NGAS	0x02	U8, field	RW	Старший байт газ - 1 - метан, 2 – пропан младший байт – состояние Bit 0 общая исправность Bit 1 превышен порог 1 Bit 2 превышен порог 2 Bit 3 режим юстировки Bit 4 авария Bit 5 режим калибровки
ADR_VOLTAGE_24V	0x03	U16	R	напряжение питания
ADR_PWRW	0x04	U16	R	Сигнал в рабочем канале
ADR_PWRR	0x05	U16	R	Сигнал в опорном канале
ADR_NKPR100	0x08	S16	R	Концентрация в процентах НКПР * 100
ADR_CONC	0x09	S16	R	Концентрация в об.д.*1000
ADR_RANGE	0x0A	S16	R	диапазон измерения НКПР* _M *1000
ADR_CURRENT	0x0B	U16	R	выходной ток мкА
ADR_FWVER	0x0C	U16	R	Версия прошивки
ADR_DEVTYPE	0x0D	2xU8	R	Старший байт - тип прибора, младший – модель (тип 2, модель 4)
ADR_TEMP1	0x10	S16	R	температура линзы
ADR_TEMP2	0x11	S16	R	температура прибора
ADR_STATE	0x13	Bit field	RW	состояние дискретных сигналов bit 0 реле OK разрешено bit 1 состояние реле OK bit 2 фиксация реле OK bit 3 реле LEVEL1 разрешено bit 4 состояние реле LEVEL1 bit 5 фиксация реле LEVEL1 bit 6 реле LEVEL2 разрешено bit 7 состояние реле LEVEL2 bit 8 фиксация реле LEVEL2 bit 9 подогрев линзы разрешен bit 10 подогрев линзы включен bit 11 подогрев прибора разрешен bit 12 подогрев прибора включен bit 13 включен красный светодиод bit 14 включен желтый светодиод bit 15 включено мигание светодиода
ADR_WORK_HOUR_L	0x17	U32	R	наработка часов младшее слово 0-87600
DR_WORK_HOUR_H	0x18		R	наработка часов старшее слово
ADR_RTC0	0x19	U16	R	RTC: секунды
ADR_RTC1	0x1A	U16	R	RTC: минуты
ADR_RTC2	0x1B	U16	R	RTC: часы
ADR_RTC3	0x1C	U16	R	RTC: день недели
ADR_RTC4	0x1D	U16	R	RTC: день месяца
ADR_RTC5	0x1E	U16	R	RTC: месяц
ADR_RTC6	0x1F	U16	R	RTC: год

Адреса регистров даны с учетом смещения на 1 в соответствии со спецификацией Modbus

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата

					ЖСКФ.413311.003 РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Протокол обмена RS485 ТГАЭС-ТХ

Протокол Modbus, режим RTU, 1 старт бит, 8 бит, без четности, 1 стоп бит.

Baudrate 1200, 2400, 9600, 19200

Максимальное количество слов для чтения – 0x24

Поддерживаемы функции 3,4,6.

Рекомендуемый период опроса не менее 500 мс


Наименование	Адрес	Тип данных	Доступ	Описание
Адреса только для записи				
ADRT_BAUDRATE	0x01	2xU8	W	изменение адреса скорости, старший байт адрес, младший скорость
Адреса для чтения и записи				
ADR_BAUDRATE	0x01	2xU8	R	старший байт адрес, младший скорость 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
ADR_NGAS	0x02	U8, bit field	R	младший байт – состояние Bit 0 общая исправность Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 авария Bit 5
ADR_VOLTAGE_24V	0x03	U16	R	напряжение питания
ADR_VOLTAGE_HV_REG	0x04	U16	R	установленное высокое В, 0 - 1000
ADR_VOLTAGE_HV_REAL	0x05	U16	R	измеренное высокое В
ADR_CURRENT	0x0B	U16	R	выходной ток мКА
ADR_FWVER	0x0C	U16	R	Версия прошивки
ADR_DEVTYPE	0x0D	2xU8	R	Старший байт - тип прибора, младший – модель (тип 2, модель 4)
ADR_TEMP1	0x10	S16	R	температура линзы
ADR_TEMP2	0x11	S16	R	температура прибора
ADR_STATE	0x13	Bit field	RW	состояние дискретных сигналов bit 0 реле OK разрешено bit 1 состояние реле OK bit 2 фиксация реле OK bit 3 реле LEVEL1 разрешено bit 4 состояние реле LEVEL1 bit 5 фиксация реле LEVEL1 bit 6 реле LEVEL2 разрешено bit 7 состояние реле LEVEL2 bit 8 фиксация реле LEVEL2 bit 9 подогрев линзы разрешен bit 10 подогрев линзы включен bit 11 подогрев прибора разрешен bit 12 подогрев прибора включен bit 13 включен красный светодиод bit 14 включен желтый светодиод bit 15 включено мигание светодиода
ADR_WORK_HOUR_L	0x17	U32	R	наработка часов младшее слово 0-87600
ADR_WORK_HOUR_H	0x18	U32	R	наработка часов старшее слово
ADR_RTC0	0x19	U16	R	RTC: секунды
ADR_RTC1	0x1A	U16	R	RTC: минуты
ADR_RTC2	0x1B	U16	R	RTC: часы
ADR_RTC3	0x1C	U16	R	RTC: день недели
ADR_RTC4	0x1D	U16	R	RTC: день месяца
ADR_RTC5	0x1E	U16	R	RTC: месяц
ADR_RTC6	0x1F	U16	R	RTC: год

Адреса регистров даны с учетом смещения на 1 в соответствии со спецификацией Modbus


Инв. № подл.	Подпись и дата					Лист
	Инв. № подл.	Подпись	Взамен инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата	
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		45

Вольт-амперные характеристики

Вольт-амперная характеристика ТГА с подогревом

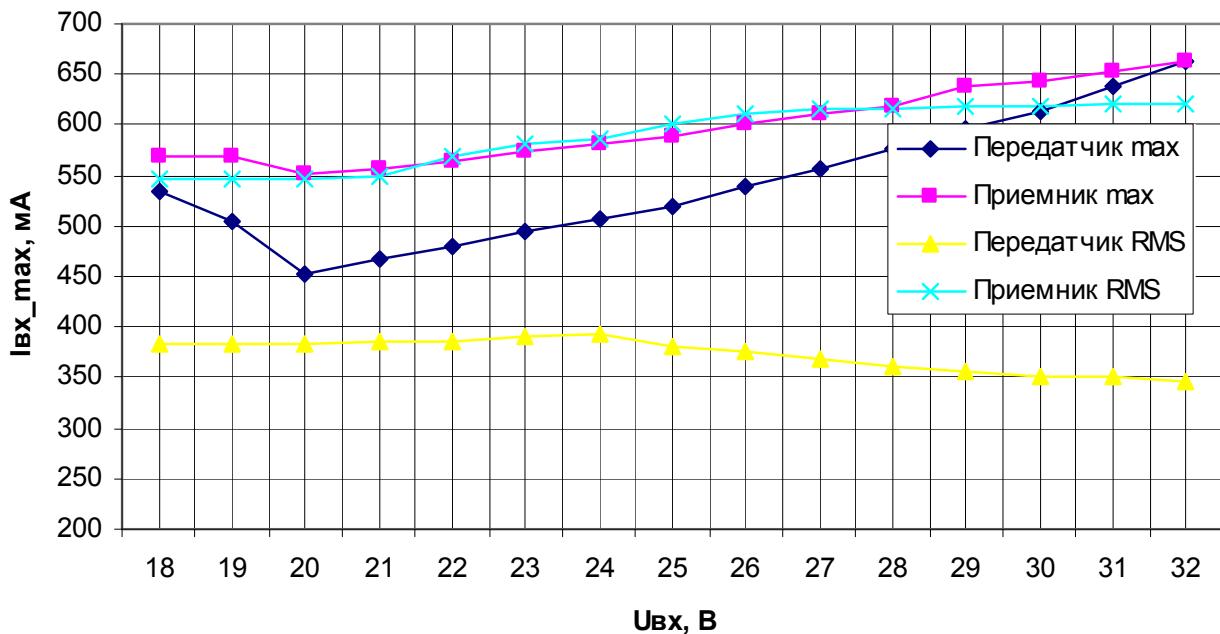

Вольт-амперная характеристика ТГА без подогрева

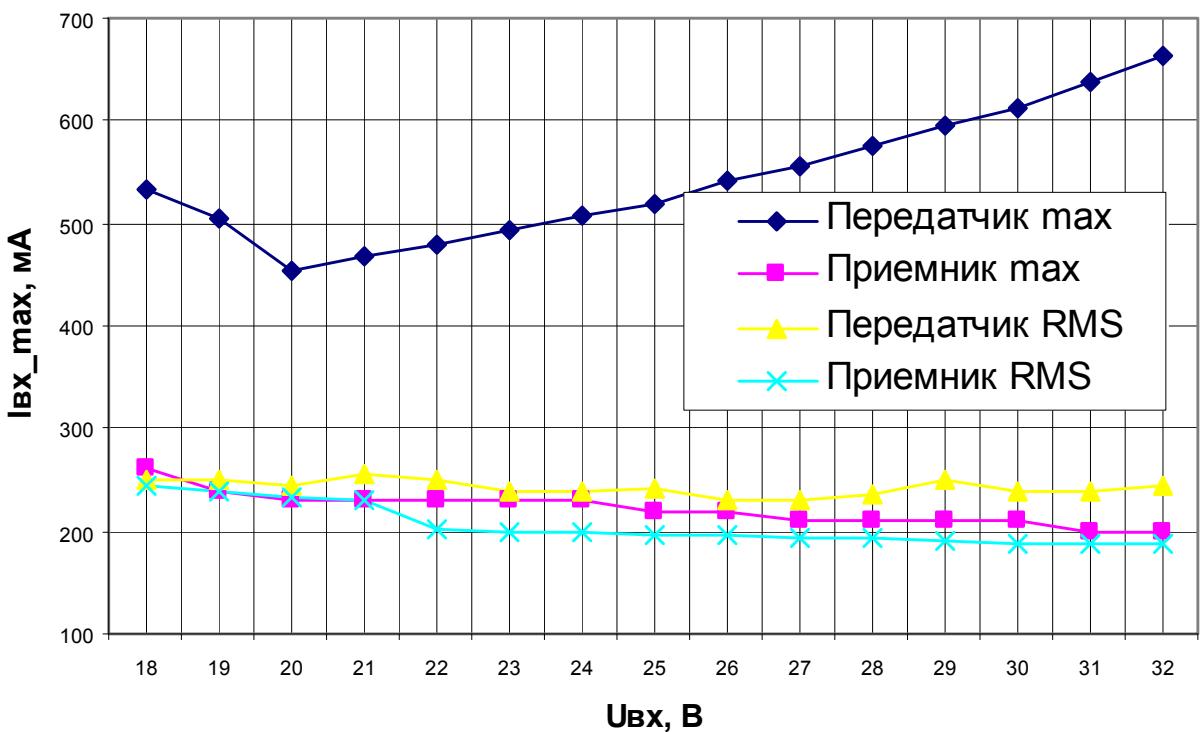

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц)	№ докум.	ФИО	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	-	36-37	-	-	47	14.02	Федорова О.Г.	24.01.14

ПРИБОРИНВЕСТ

Почта для заказа: sales@priborinvest.by | Контактные телефоны указаны на сайте.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

ПРИБОРИНВЕСТ

ЖСКФ.413311.003 РЭ

Лист

47

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	